

جامعة دمشق
الكلية التطبيقية
قسم الميكاترونيكس

آلات التشغيل الميكانيكي CNC
سنة ثالثة

م. رشدا الكيالي

Damascus University

مفهوم التحكم الرقمي : Numerical Control Definition

التحكم الرقمي هو طريقة للتشغيل الآلي لآلات التشغيل بالاعتماد على مجموعة من الأحرف والأرقام أو اشارات خاصة تسجل على شريط مثقب أو شريط مغناطيسي أو **تخفظ في الذاكرة** والتي تسمى بالبرنامج **program** والذي يترجمها إلى اشارات كهربائية متوافقة تتلقاها محركات الآلة لتقوم بتشغيلها وفق منظومة محددة.

عملية التحكم الرقمي

تحتوي ثلاث خطوات رئيسية:

التخطيط: عبارة عن معلومات عن الرسومات وأشكال يطلب تنفيذها.

البرمجة: كتابة البرنامج والذي يحدد حركات الآلة لتنفيذ الرسومات .

التنفيذ: هو عملية تشغيل على الآلة وفق البرنامج الذي تم إعداده والذي يحوي على إحداثيات المشغولة مخطط تنفيذ العمل.

يحتوي أي برنامج تشغيل على ما يلي:

التعريف بشكل القطعة المراد تشغيلها وبارامتراتهما.

مخطط حركة التشغيل وأداة القطع.


التحكم في عملية التشغيل وفقاً للبرنامج المعتمد.

معلومات إضافية ضرورية.

1-CAD file



2-CAM or Workshop oriented

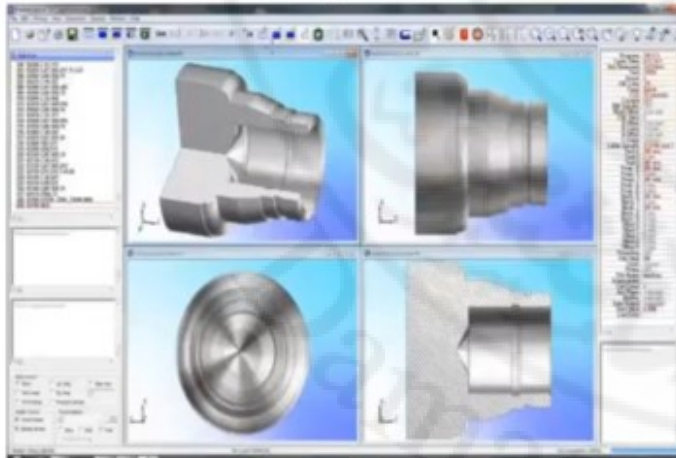

3-G-code

```
TestCNC (test101.cnc Document)
%
O0000
N010 (Dia .2518 in hole in alum)
N010 (Add operator instructions here)
N019 T17 D07 L17 S2000 F17.100
N120 G01 X1.001 Y1.001 Z0.5 R0.075 F17.100
N121 X0.034 Y1.359
N122 X0.131 Y1.404
N123 X0.300 Y1.449
N124 X0.06 Y1.220
N125 X-1.229 Y0.06
N126 X-1.449 Y0.300
N127 X-1.404 Y0.131
N128 X-1.359 Y-0.034
N129 X-1.001 Y-1.001
N130 G00
N131 (Continuing)
N132 (PartEndGR 312 5/10 in hole alum 40)
N133 ()
N134 ()
N135 T5 D05 L05 S4000 F04.100
N136 G00 X0 Y-2.500 Z0.0
N137 G40 G01 X0 Y-2.500 Z0.1
N138 G01 X0 Y-2.500 Z-0.125 F20.
```

4-CNC



5-Product



Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

المكونات الأساسية لنظام التحكم الرقمي:

بسبب المتحكمات الصغيرة قل حجم هذه الأنظمة وتطورت ولكنها أصبحت أكثر تعقيداً.

يتألف نظام التحكم الرقمي من :

البرنامج: مجموعة الأوامر التي توجه الآلة نحو الهدف، يحوي تعليمات التصميم والتشغيل، يتم إدخاله إلى وحدة التحكم إما يدوياً Manual Data Input أو عن طريق الربط المباشر بالحاسوب Direct Numerical Control DNC

وحدة التحكم: تقوم بقراءة البرنامج وتفسيره وتحويله إلى فعل ميكانيكي قابل للتنفيذ من قبل الآلة وتتضمن:

- ١- قارئ الشريط : Tape Reader جهاز كهروميكانيكي يقوم بلف الشريط المثقب وقراءته، يحتوي على توجيهات البرنامج.
 - ٢ -منطقة البيانات: يتم فيها قراءة البيانات على الشريط وتخزين المعلومات على شكل كتل .
 - ٣ -قنوات اشارات الخرج: ترتبط بالمحرك، يتم إرسال التعليمات من وحدة التحكم -إلى الآلة من خلال هذه القنوات.
 - ٤ -قنوات التغذية العكسية: يتم إرسال بيانات تغذية عكسية من الآلة إلى وحدة التحكم عبر هذه القنوات للتأكد من أن التعليمات المرسله من وحدة التحكم للآلة قد تم تنفيذها وأيضا التأكد من أن موقع المشغولة والطاولة للآلة صحيحين.
 - ٥ - متحكمات التسلسل: تقوم بالتحكم بسلسلة التعليمات وقد تكون جزءاً من وحدة التحكم أو لوحة التحكم تحتوي على الأزرار والتي يتم من خلالها تشغيل النظام.
- الجدير بالذكر أن كل أنظمة التحكم الرقمي الحديثة مجهزة بحاسوب ولذلك سميت بأنظمة التحكم الرقمي Computer Numerical Control CNC
- آلة التشغيل: وهي الجزء الذي يقوم بإنجاز العمل المحدد، تتألف من عمود الدوران وطاولة أو العربات المتحركة وحامل أدوات القطع والمثبتات ومعدات أخرى مساعدة

الأنواع المختلفة لوحدات التحكم الرقمي:

أنظمة التحكم الرقمي : Numerical Control NC بعد تشغيل البرنامج يتم قراءة أول وثاني تعليمة ومن ثم تبدأ الآلة بتنفيذ الأولى وفي هذا الوقت تكون التعليمة الثانية ضمن ذاكرة جهاز التحكم، بعد تنفيذ الأولى تبدأ الآلة بتنفيذ التعليمة الثانية وبعد تنفيذ الثانية تقوم الآلة بقراءة الثالثة .. وهكذا دواليك..

عند القراءة والتنفيذ يمكن للآلة ان تتلکأ حيث أن بعض التعليمات تتطلب سرعة في حين أن جهاز التحكم لا يستطيع خلال هذه الفترة من إنجاز قراءة التعليمة التي تليها مما يؤدي إلى التوقف.

أنظمة التحكم الرقمي المخزن : Stored Numerical Control SNC
تحتفظ بكل خواص النظام السابق ولكن حجم ذاكرتها أكبر والشريط يقرأ مرة واحدة مما يقلل من اهتراءه كما أن هذه الأنظمة تسمح بعملية إدخال البرنامج مرة واحدة فقط كما أن المشغولات تصنع بأوامر قادمة من الذاكرة

أنظمة التحكم بالصوت : Voice Numerical Control يحول الصوت إلى برنامج تحكم ومن ثم إلى مخطط بياني ونص يظهر على الشاشة مما يحقق ضبطاً مرئياً يساعد في التصميم والتنفيذ، هذه الطريقة لم تلق انتشاراً واسعاً في الصناعة.

التحكم بواسطة مقبض : Handed Numerical Control HNC تسمح بإدخال البرنامج يدوياً إلى ذاكرة الحاسب.


التحكم الرقمي عن طريق الحاسوب : Computer Numerical Control CNC إمكانية الاستبدال والتصحيح خلال الاستخدام لبرنامج التحكم لتشغيل المشغولات.

التحكم الرقمي المباشر DIRECT NUMERICAL CONTROL: وهنا يستخدم حاسب كبير للتحكم بعدة آلات تشغيل من خلال خطوط نقل البيانات ويجب أن يحتوي هذا النظام على الأقل من ٥ الى ١٠ آلات تشغيل ليصبح اقتصادي وفعال ويسمح هذا النظام بتكامل عمليات التشغيل مع الأنظمة المؤتمتة



أنواع أنظمة التحكم:

Open Loop System

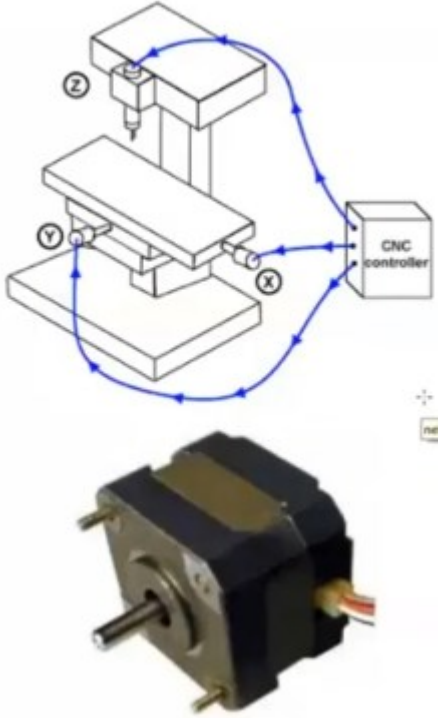


نظام الحلقة المفتوحة:

- يعمل هذا النظام دون التحقيق الدقيق من ان الموضع الفعلي مطابق للموضع المطلوب
- يستعمل هذا النوع من الأنظمة المحركات الخطوية
- يتم التحكم بمعدل إزاحة المحركات الخطوية من خلال التحكم بعدد النبضات
- ويتم التحكم بمعدل التغذية من خلال التحكم بمعدل النبضة

نظام الحلقة المغلقة:

- يستخدم هذا النظام التغذية الراجعة للتحقق من أن الموضع الفعلي مطابق للموضع المطلوب
- يستخدم عادة محركات السيرفو مع أنظمة الحلقة المغلقة
- يستخدم endcoder و الحساسات و tachometer

Closed Loop System

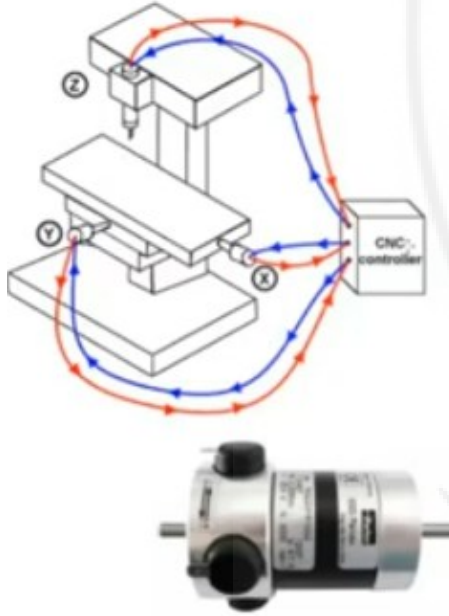

مقارنة بين الآلات المبرمجة والتقليدية لنفس النوع والحجم:

- ١- مصدر الحركة للتقليدية محرك بتيار متناوب بينما مصدر الحركة للمبرمجة محرك سيرفو أو خطوي.
- ٢- الجساءة التقليدية أقل منها للمبرمجة.
- ٣ -دقة المشغولات على المبرمجة أكبر منها على الآلات التقليدية.
- ٤ - تكلفة المبرمجة أكبر من تكلفة الآلات التقليدية.
- ٥ - عدد دورات رأس الآلة المبرمجة أكبر من عدد دورات التقليدية.
- ٦ - التحكم في التقليدية يدوي أو ميكانيكي أما بالمبرمج تحكم رقمي.

مقارنة بين نظام NC,CNC:

إن نظام CNC يتفوق على نظام NC بما يلي:

- ١- إدخال البرنامج مباشرة من على الآلة وحفظه في ذاكرة الحاسب الملحق بالآلة.
- ٢- سهولة تصحيح البرنامج ومراجعته.
- ٣- التخفيض في سرعة تنفيذ البرنامج وكمية المعلومات الواجب إدخالها.
- ٤- إمكانية توسيع الإمكانيات التكنولوجية من خلال إدخال برامج التحكم وإضافات أخرى.
- ٥- تعتبر معقدة بسبب إدخال برامج متعددة.

مميزات ومساوئ آلات التحكم الرقمي:

انتشر استخدام هذه الآلات في كل من مجالات صناعات الطائرات و الدارات الهيدروليكية وصناعة القوالب المعدنية نظراً لدقتها العالية.


المميزات:

- ١- الإقلال من الزمن الضائع.
- ٢- المثبتات المستخدمة أكثر بساطة منها في التقليدية.
- ٣- المرونة في جدولة الإنتاج.
- ٤- زيادة دقة التصنيع وتقليل أخطاء العمال.

المساوئ:

- ١- ارتفاع حجم الصيانة الكهربائية في المصنع.
- ٢- ارتفاع التكلفة الأولية لآلات CNC
- ٣- ارتفاع تشغيل الآلات.
- ٤- اتباع دورات تدريبية لكل المستويات من تشغيل وصيانة.

أشهر شركات آلات التشغيل CNC:

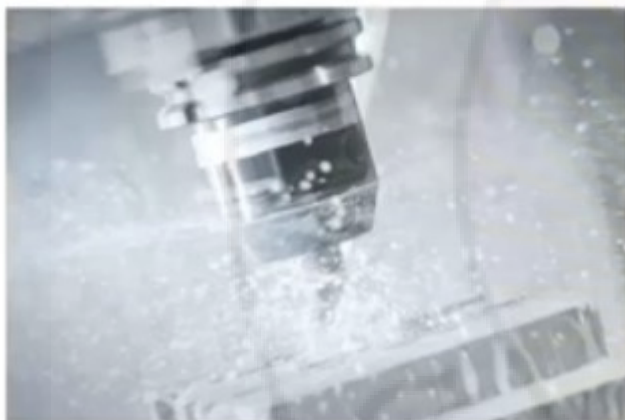

HEIDENHAIN

FANUC

SIEMENS

FAGOR



المكونات الأساسية لآلات التشغيل :

Mechanical

1. **Machine frame** *'Bed, Column, spindle head, table, carriage, etc.'*
2. **Tool magazines & changers**
3. **Tool holders**
4. **Mechanisms** *'Gear units, power screws, rack & pinion'*
5. **Guideways**



Electrical


1. **MCU** *'Machine Control Unit.'*
2. **Interface** *'Breakout board'*
3. **Drives**
4. **Stepper/Servo motors**
5. **Encoders & Sensors**



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows


مكونات آلات التشغيل المبرمجة:

- المكونات الميكانيكية
- نظم القيادة
- نظم المساعدة

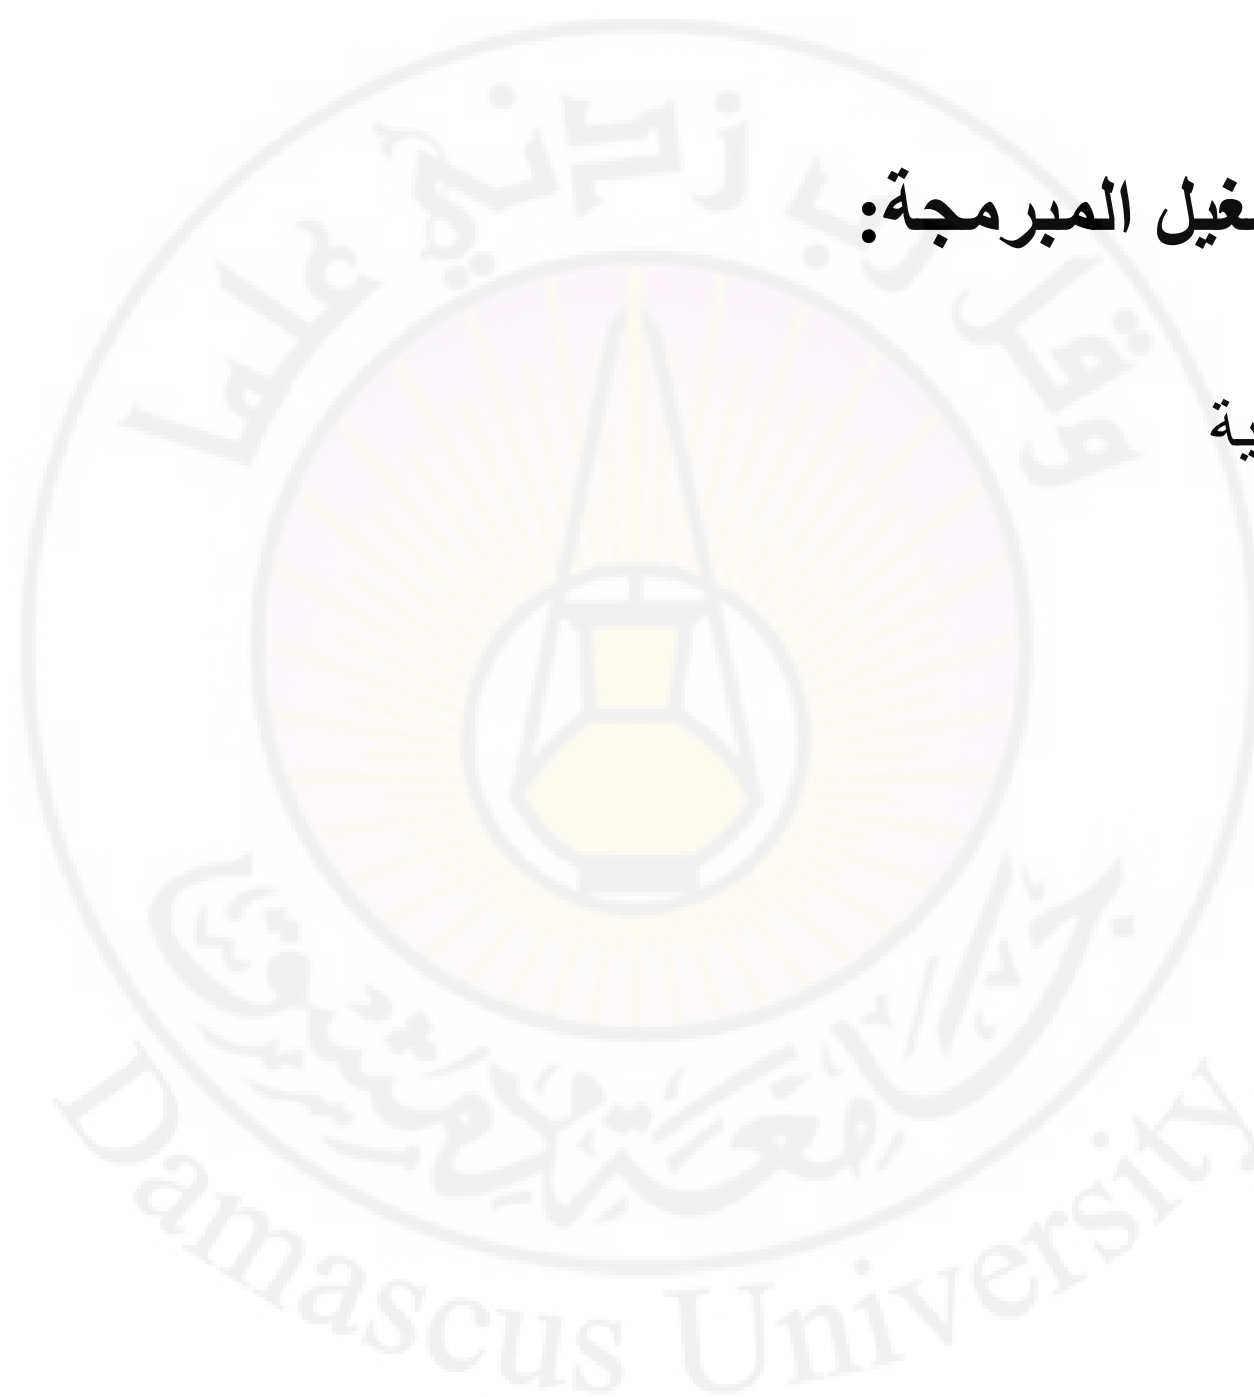

المكونات الميكانيكية:

- وهي عبارة عن محاور التشغيل وأدوات القطع وميكانيزمات تثبيت القطع التي يجري تشكيلها
- تتصل هذه الميكانيزمات مباشرة بالمفعلات التي قد تكون محركات كهربائية أو هيدروليكية أو هوائية أو حتى يدوية في بعض الأحيان

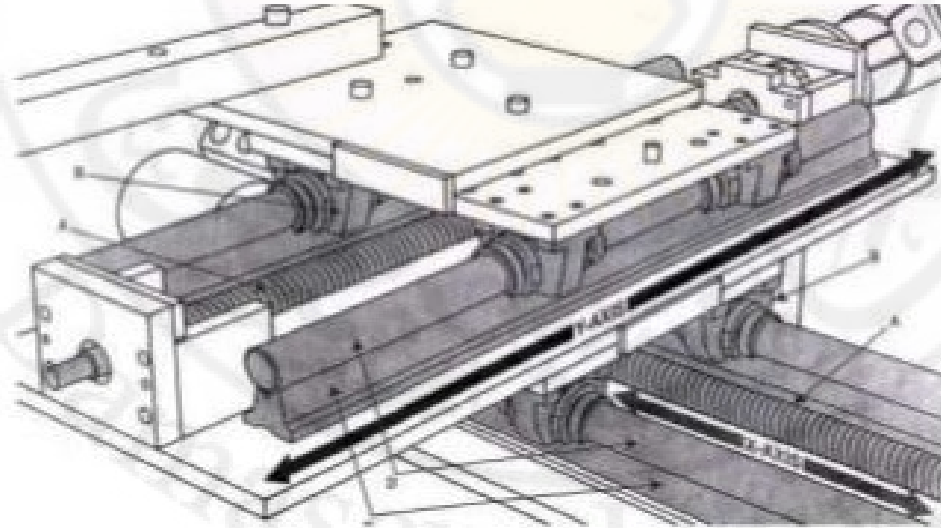

الجسم الميكانيكي لآلات التشغيل الرقمية:

- جسم الآلة
- المنزلاقات
- المحاور الدوارة
- جمل نقل الحركة
- المحركات
- الحساسات أجهزة قياس السرعة الوضع والزاوية
- منظومة أداة القطع

جسم الآلة:

• المتطلبات:

- - متانة
- - جساءة
- - تخميد الاهتزازات
- - التبريد الحراري
- مادة الجسم:
- - فونت
- - صفائح ملحومة
- الشكل:
- - فارزة
- - مخرطة
- - مجلخة
- - مكبس

المنزلاقات:

المتطلبات:

- المتانة

- تحمل السرعات العالية

- تخميد الاحتكاك والاهتراء

أنواع المنزلاقات المستخدمة:

- منزلاقات اسطوانية: مع مدارج كروية خطية


- منزلاقات مسطح: مستوية بشكل حرف V ، هيدروستاتيك، ذات مدارج دحرجية خطية، سطوح مغطاة بمادة ذات معامل احتكاك منخفض



Dovetail



Flat

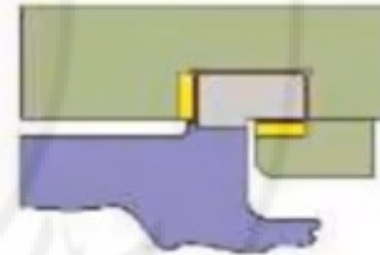

Round

V-Type



Activate Windows

المحاور الدوارة:

المتطلبات:

- متانة

- سرعات عالية قابلة للتغيير من ١ إلى ٤٠٠٠٠ دورة في الدقيقة

- استقرار و عدم الاهتزازات

- التبريد الحراري

أنواعها

- بسيطة: هيدروستاتيكية أو هيدروديناميكية

- ذات مدارج دحرجية أو كروية

محاور الحركة:

محاور آلات التشغيل المبرمج تتبع محاور الاحداثيات الديكارتية، والتي تتجه وفق قاعدة اليد اليمنى

المحور Z وهو يعبر عن حركة محور الدوران الرئيس والذي يوافق محور أداة القطع و الاتجاه الموجب يكون بالابتعاد عن المشغولة.

المحور X وهو يعبر عن حركة المحور الطويل طاولة الآلة، والاتجاه الموجب يكون نحو اليمين بالنسبة للعامل الواقف أمام الآلة

المحور Y وهو يعبر عن حركة المحور القصير لطاولة الآلة ، والاتجاه الموجب يكون بالابتعاد بالنسبة للعامل الواقف أمام الآلة

محاوَر الحركة:

المتطلبات:

- متانة
- سرعة استجابة
- دقة (دون خلوصات)
- اهتزازات قليلة

أنواعها:

- محور مقلوظ مع صامولة بكریات: للاشواط القصيرة والمتوسطة
- جريدة مسننة مع مسنن: للاشواط الطويلة، قطر مسنن كبير لزيادة التعشيق

جمل نقل الحركة:



4. MECHANISMS



Gear Units



Power screws

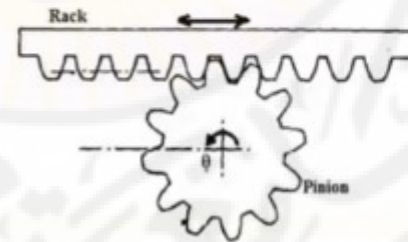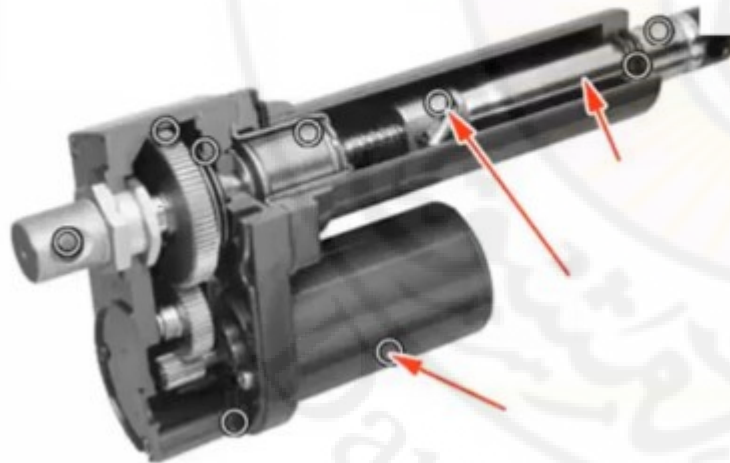

Rack & Pinions



Activate Windows
Go to Settings to activate Win

المحركات

كهربائية: وهي الأكثر استخداما

- ذات تيار متناوب : تكلفة أقل، وثوقية جيدة، صيانة سهلة، التحكم بالسرعة يتم من خلال تغيير التردد.
- ذات تيار مستمر : يستخدم عند الحاجة إلى مجال واسع من السرعة.
- محركات خطوية
- محركات السيرفو

هيدروليكية

- تستعمل عند الحاجة إلى قوى كبيرة.

هوائية:

الحساسات:

تكمن أهمية الحساسات من خلال تزويد نظام التحكم في الآلات الرقمية بالقراءات المخصصة لقراءاتها حيث تسمى تلك الشارات التي ترسلها الحساسات بالتغذية الراجعة Feedback

أنواع القياسات:

قياس الموضع أو المسافة

قياس السرعة

قياس درجة الحرارة


قياس عزم الفتل

قياس التدفق

قياس الضغط

مرمز الموضع Encoder:

هو جهاز لتحويل معلومات الموضع الخطي أو الدوراني الى إشارات كهربائية

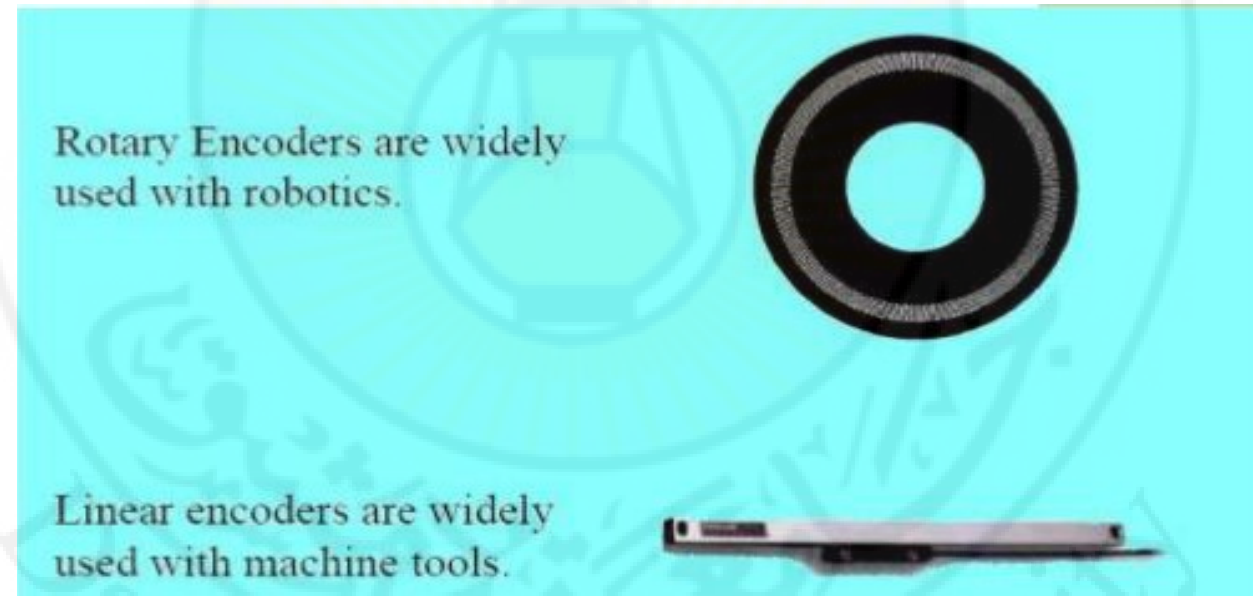

نظم القيادة:

تتلخص مهمة نظام القيادة:

- ١- التحكم والتنسيق والتزامن كامل النظام
- ٢- معالجة الإشارات الداخلة وتعليمات برنامج التشغيل وتوليد إشارات خرج مناسبة
- ٣- التحكم الرقمي بمحاور الآلة لتحقيق الحركات المطلوبة في برنامج التشغيل للمشغولة
- ٤- إجراءات العمليات الحسابية اللازمة لتحقيق الانتقالات الخطية و الدائرية
- ٥- إمكانية التخاطب مع حواسيب أخرى

نظم القيادة


تتألف نظم القيادة بشكل أساسي من:

- وحدة التحكم الرقمي
- وحدة التحكم المنطقي PLC
- الطرفيات (لوحة مفاتيح، شاشة اظهار)

وحدة التحكم الرقمي:

تتألف من :

- وحدة المعالجة الرئيسية المركزية
- الذاكرة
- وحدات التحكم بالمحاور الرقمية
- ربط مع وحدة التحكم المنطقي PLC

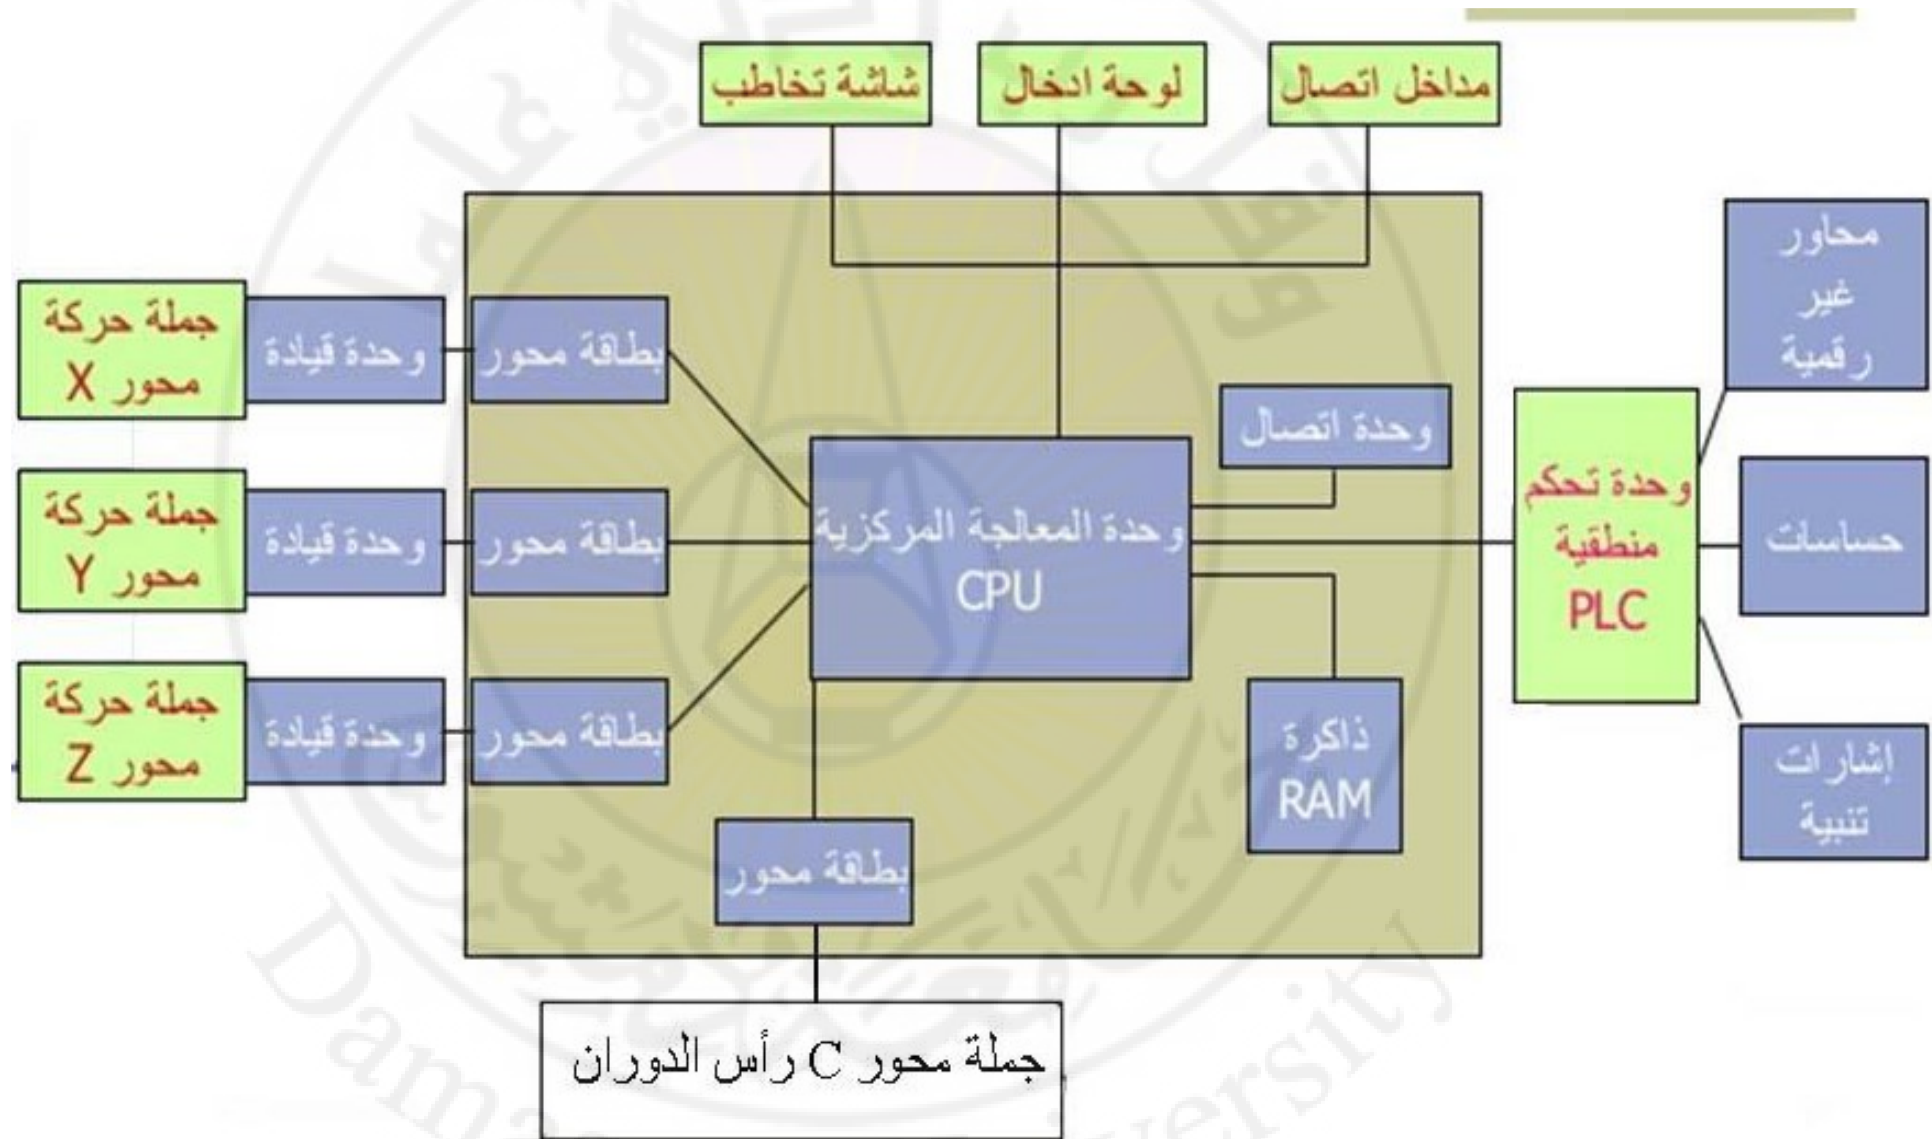

وحدات التحكم بالمحاور الرقمية

وتتألف من:

- دارات القيادة للمحركات
- حساسات الموضع
- تتصل وحدات القيادة مباشرة مع وحدة المعالجة وترسل لها بيانات عن الموضع والسرعة وتستقبل أوامر التحريك

الذاكرة:

تؤمن الذاكرة حفظ المعلومات التالية:

- برنامج التحكم الخاص بالآلة الرقمية، ويعتبر بمثابة نظام التشغيل في الحاسب ويخزن ذاكرة قابلة للقراءة فقط
- المعلومات الخاصة بالآلة مثل شوط الحركة الأعظمي والتوابع الأساسية للآلة والتسارع الأعظمي للمحاور وتخزن هذه المعلومات في ذاكرة قابلة للقراءة فقط
- البرامج اللازمة لتنفيذ القطع

وحدات التحكم المنطقي PLC:

تستخدم وحدة التحكم المنطقي PLC لتنفيذ أوامر التحكم التسلسلي في الأجهزة والآلات. سابقاً استخدمت وحدة التحكم المنطقي المبدلات، العدادات، المؤقتات والدارات

يتم تأمين وصل مباشر بين وحدة التحكم الرقمي و PLC عبر خطوط اتصال مباشرة، مما يؤدي الى تحقيق مجال أوسع من الوظائف وتكلفة أقل

تعمل هذه الوحدة على تنفيذ وظائف التحكم لمحاور التحكم الغير رقمية في الآلة مثل:

- فتح أو اغلاق الترس في المخرطة
- تبديل أدوات القطع من مخزن أدوات القطع
- الإشارات الضوئية المختلفة

تشمل آلات CNC على عدد من الوحدات الخاصة وهي:

- وحدات الحاسب و إدخال بيانات التشغيل .
- وحدة تحكم إلكترونية لتشغيل البيانات.
- وحدة تحكم بمحركات التغذية لكل محور من محاور الآلة.
- وحدة تحكم إلكترونية بدوران المحور الرئيس.
- وحدة تحكم في برج تبديل أدوات القطع.
- نظم قياس إلكترونية لكل محور.
- وحدة التزييت المركزية .
- التغذية الكهربائية للآلة.

النظم المساعدة:

وهي نظم مهمتها تسريع لعملية الإنتاجية وتحسين أدائها منها

- الروبوت
- نظم التبريد
- نظم إزالة الرايش
- DNC

نظام المراقبة والقياس

عمل الآلة بشكل مستقل و آمن يحتاج الى:

- مراقبة اهتراء وانكسار أداة القطع
- قياس أبعاد القطع المشغلة

طرق قياس اهتراء أداة القطع:

- الطريقة الأولى: يتم حساب زمن العمل لكل أداة قطع إما باستخدام الحسابات النظرية (تايلور، جلبرت) أو بتنفيذ تجارب الاهتراء المسبقة، ويخزن في نظام القياس
- الطريقة الثانية: قياس اهتراء أداة القطع بشكل فعلي، وذلك وفق أحد الشكلين التاليين:
 - الشكل المباشر
 - الشكل الغير مباشر


الشكل المباشر: يمكن أن يتم بعدة طرق:

- بواسطة مجس كهر وميكانيكي.
- قياس بالليزر: يتم قياس سطح الاهتراء على أداة القطع باستخدام شعاع من الليزر.
- تصوير بالكاميرا للسطح المهترء وقياس سطح الاهتراء بمعالجة رقمية للصورة.

الشكل غير المباشر: يمكن تحقيقه بطرق مختلفة من أهمها:

- قياس قوى القطع: يتم القياس باستخدام حساس قوى يوضع عند المحاور المناسبة.
- قياس الاستطاعة المستهلكة من قبل المحرك الكهربائي لمحور الحركة للآلة.
- قياس الاهتزازات في الآلة.
- قياس الضجيج الناتج عن الآلة.

مراقبة أدوات القطع:

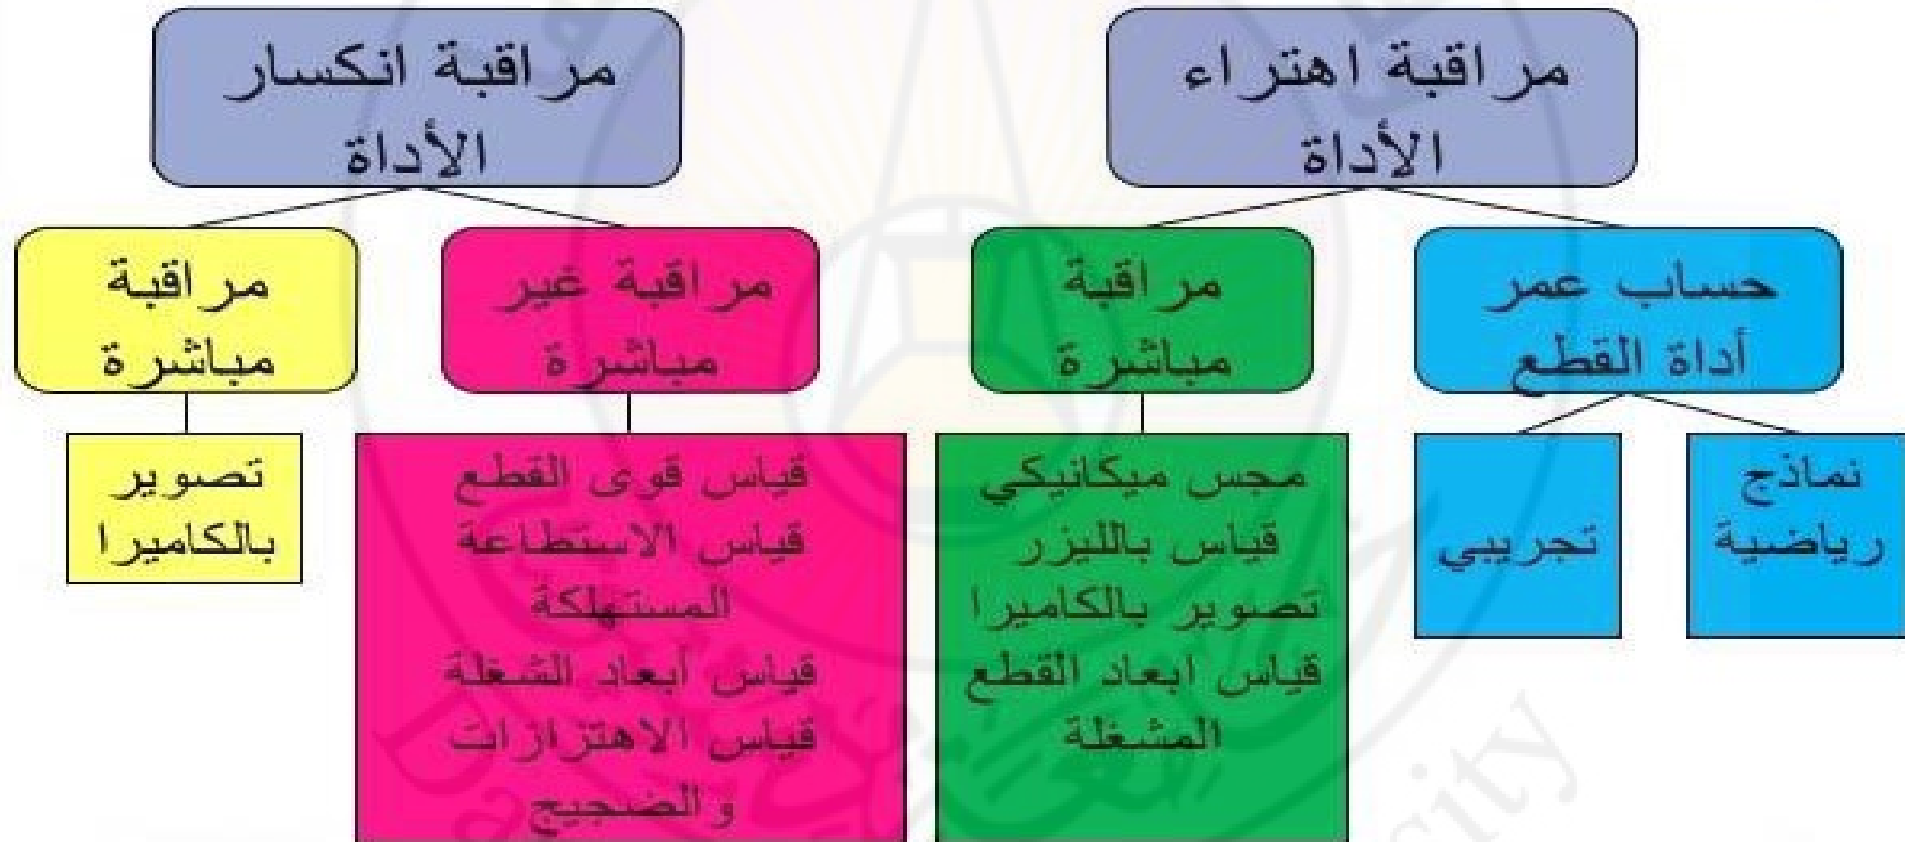

نظام قياس أبعاد القطع المشغلة:

هناك طريقتان للقياس

١- القياس خارج الآلة

٢- القياس ضمن الآلة



1- القياس خارج الآلة

يتم القياس بإحدى الطريقتين:

- جهاز خاص مزود بمقياس أبعاد يركب قرب آلة التشغيل، والجهاز يعد مسبقاً لقياس قيم محددة مسبقاً. وهو يستخدم عندما يكون عدد القطع كبير وذلك لأن الجهاز يحتاج لتدخل البشري لإعادة معايرته عند تغير الانتاج.

- آلة قياس ثلاثية الأبعاد: هذه الآلة عامة و مبرمجة، فهي باهظة الثمن، تستعمل في الانتاج المرن المؤتمت، وهي قابلة للتشغيل المباشر من قبل العامل.

1- القياس ضمن الآلة

يوجد العديد من الطرق أهمها

- الليزر

- الصور الرقمية


- المجسات الالكتروميكانيكية : هي الأكثر شيوعاً حيث يوضع
المجس بدلاً من أداة القطع، وعند إجراء القياس يحدث تماس
بين القطعة و المجس فيرسل المجس إشارة كهربائية إلى
وحدة التحكم الرقمي للآلة وذلك عن طريق سلك أو أشعة
تحت الحمراء أو بواسطة التحريض المغناطيسي.


أجهزة التثبيت المستخدمة في الفارزة

- ميكانيكية
- مغناطيسية
- هوائية
- هيدروليكية
- كهربائية



أجهزة التثبيت الميكانيكية:

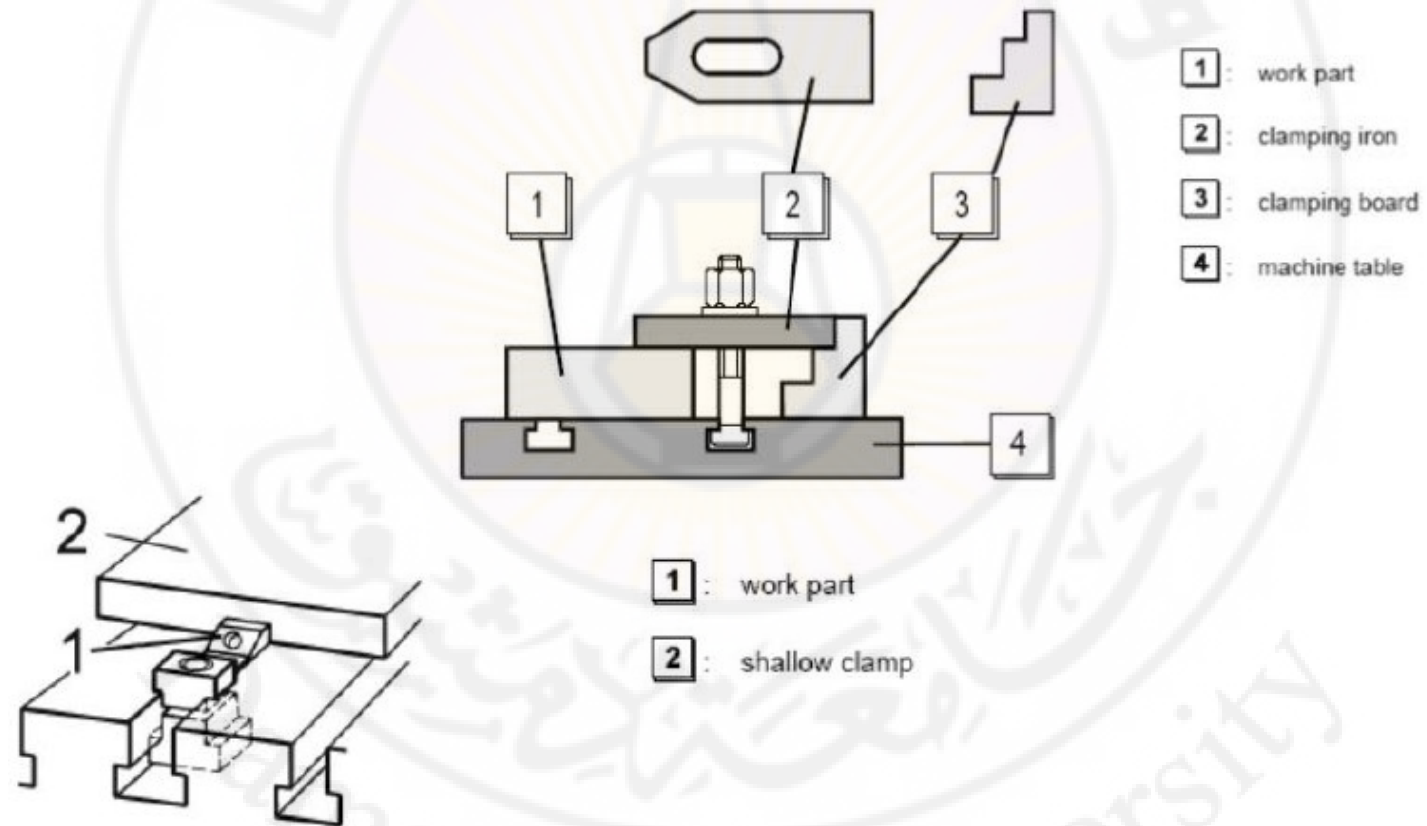

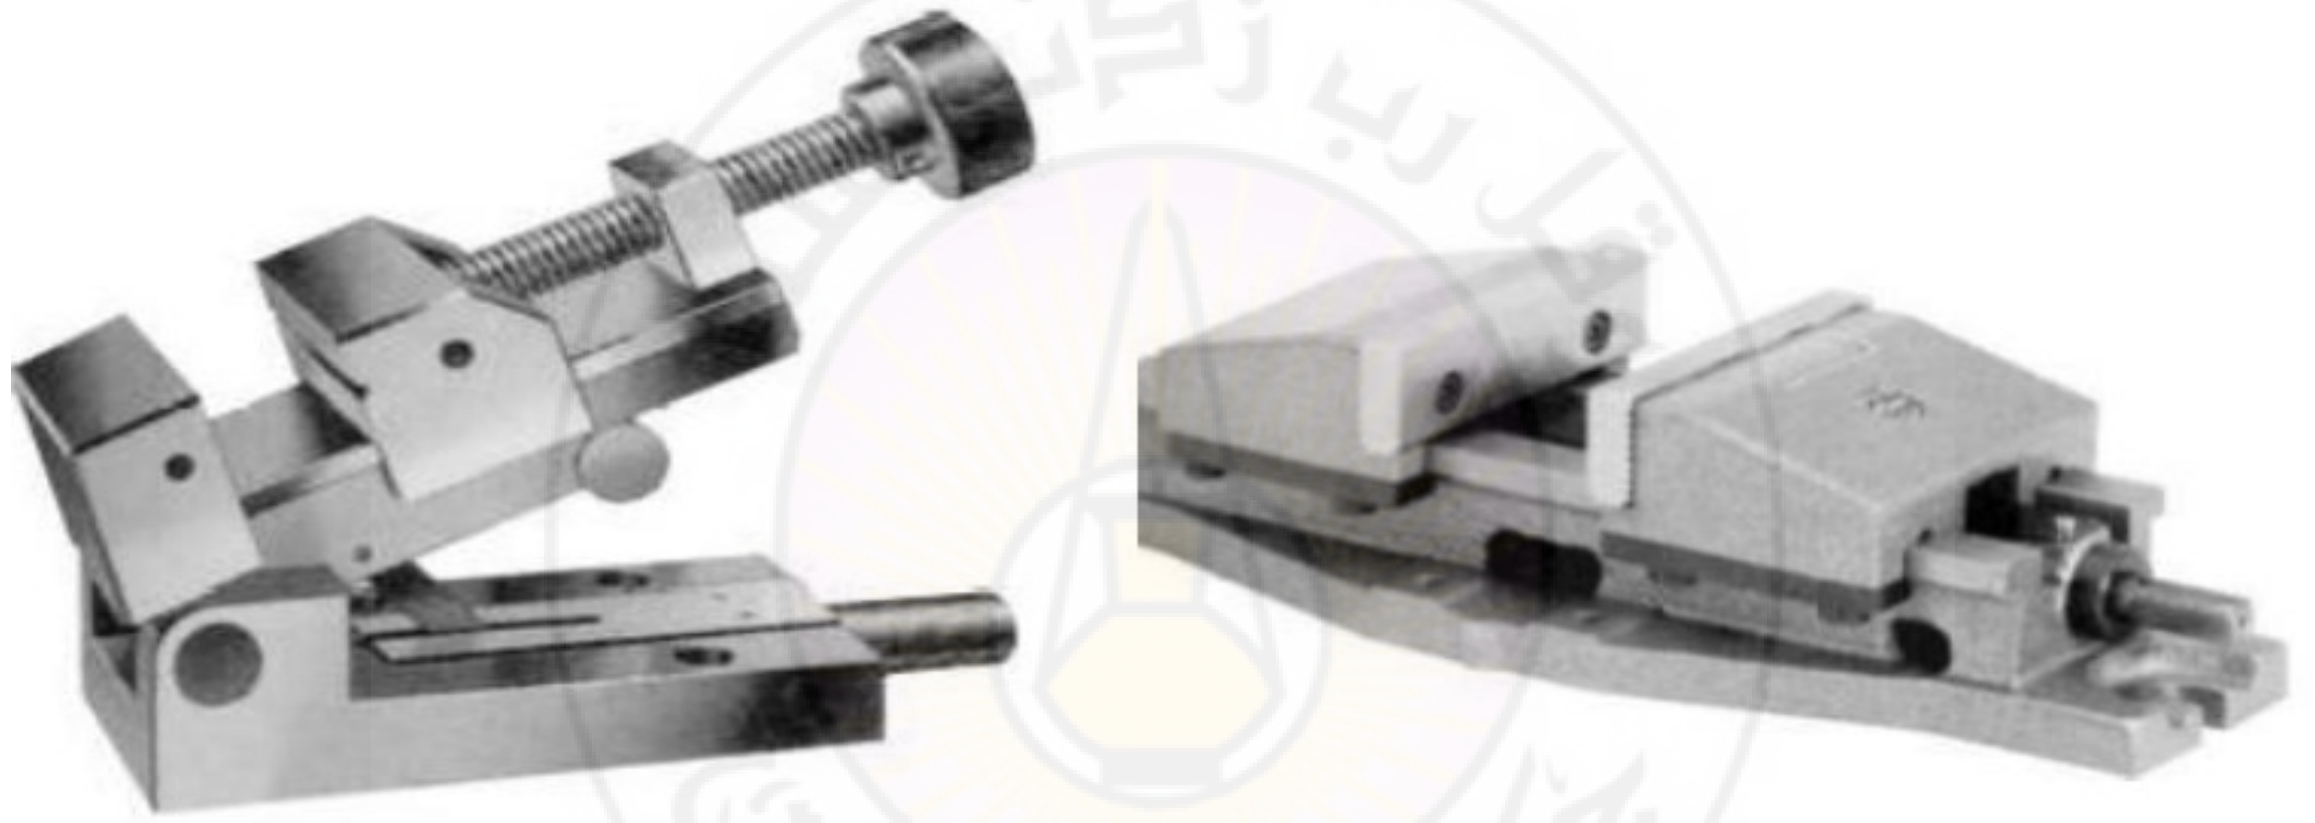

ملزمة لتثبيت المشغولات صغيرة الأبعاد



مثبت مغناطيسي

Damascus University

الاستيفاء

الاستيفاء هي عملية التحكم بالانتقال من نقطة (بداية) إلى نقطة (نهاية) مع تحقيق عملية التزامن بين المحاورين عندما تتم الحركة في مستوي ثنائي البعد، أو التزامن بين ثلاثة محاور عندما تتم الحركة في الفراغ (ثلاثية الأبعاد)، مع مراعاة السرعة و الازاحة .

يلعب المستوفي (Interpolator) دوراً مهماً في توليد معطيات حركة المحاور وفق كتلة البيانات المولدة من المترجم، حيث يعتبر المستوفي أحد أهم مميزات الآلة في تحديد دقتها.


عادة ما تمتلك الآلات المبرمجة أكثر من محورين يتم التحكم بهم لإنجاز الأشكال المعقدة، وهناك طريقتان شائعتان للتحكم هما:

- طريقة التحكم من نقطة إلى نقطة (مثل عمليات التثقيب) لنقل المحور إلى الموقع المطلوب.
- طريقة التحكم المحيطي المستخدمة في نقل المحور على منحنى مسبق التحديد (عملية تفريز في تماس مستمر مع القطعة).

من أجل تنفيذ طرق التحكم السابقة بنجاح يجب تقسيم الحركة بما ينسجم مع كل محور على حدى، وعندئذ يحدد في النهاية مكان الأداة العاملة من خلال جمع الإزاحات المفردة على كل محور.

مثال:

إذا كان المطلوب انتقال أداة القطع في المستوي XY من النقطة $P1$ إلى النقطة $P2$ بمعدل تغذية V_F . فإن المستوفي سيقوم بعملية تقسيم الحركة الكلية إلى إزاحات مستقلة لكل محور من المحورين X, Y اعتمادا على التغذية المحددة مسبقا V_F ، ثم يولد السرعة المناسبة لكل محور.

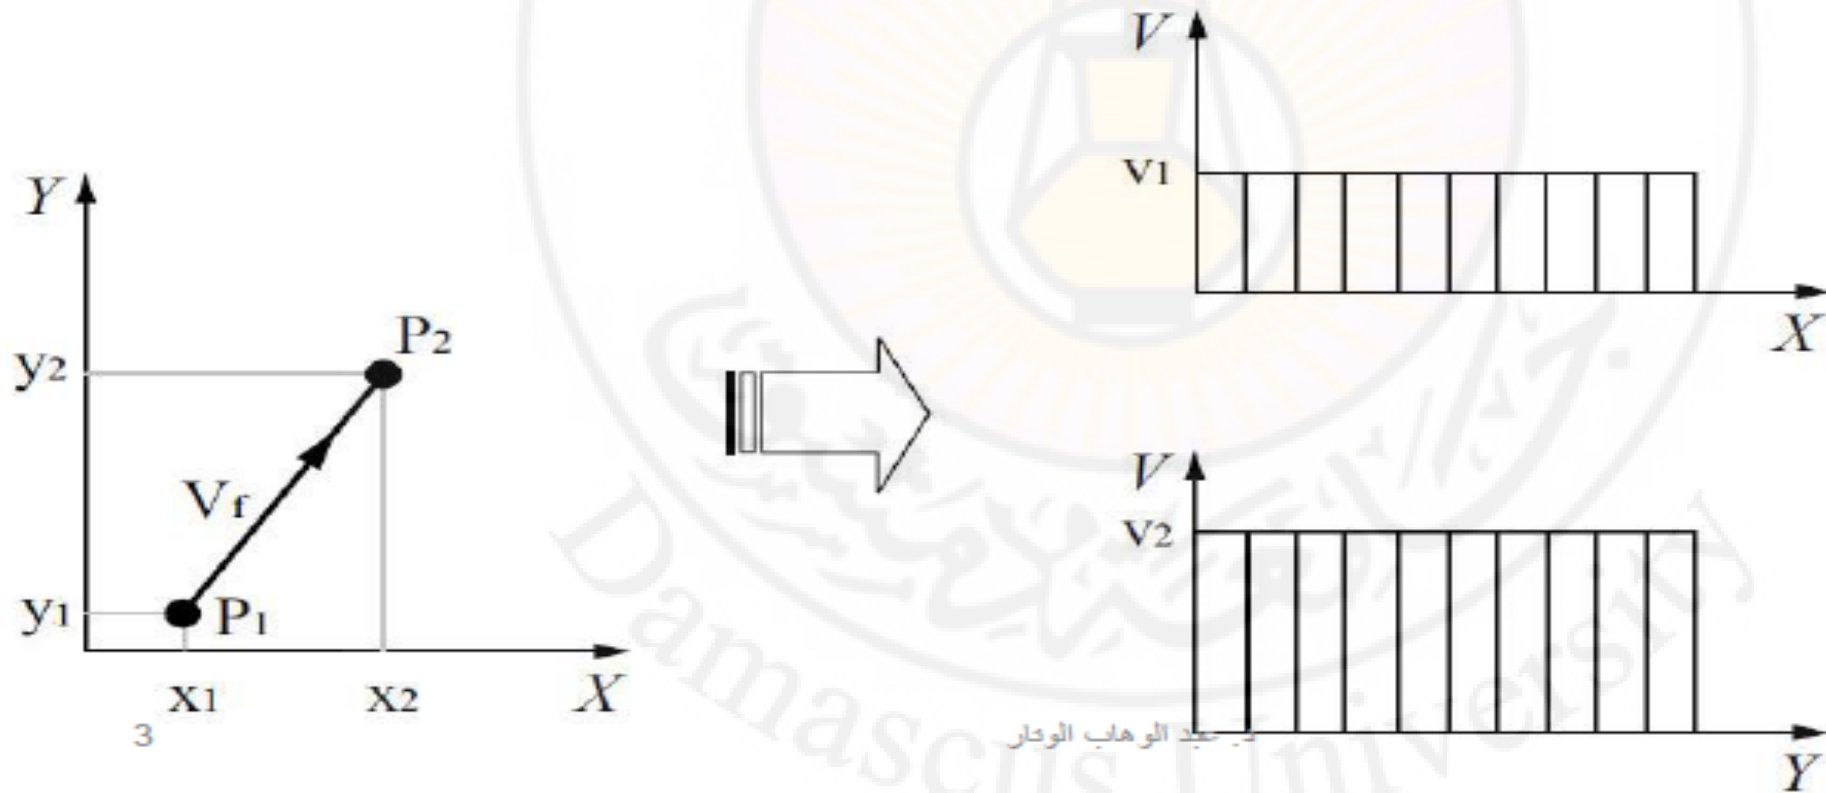

بناءً على ما سبق يحتاج المستوفي إلى شكل القطعة و قيمة التغذية المحددة مسبقاً من أجل توليد الحركات على المحاور وتحقيق معدل تغذية صحيح للمحاور المتحركة .

إن المعطيات القادمة من المستوفي يجب أن تكون قريبة جداً من الشكل الفعلي للقطعة.

يجب على المستوفي أن يقوم بمراعاة محدودية سرعة الآلة والناجمة عن محددات خاصة في محركات السيرفو و ذلك خلال عملية حساب السرعة .

يجب تجنب الأخطاء الناجمة عن المستوفي من أجل الوصول الصحيح للموقع المطلوب.

المستوفي نوعان:


- مستوفي برمجي

- مستوفي عتادي (صلب)

استخدام المستوفي الصلب مع بدايات تطوير آلات ذات التحكم الرقمي المبرمج، حيث يتكون المستوفي الصلب من دارات تحكم الكترونية و هي محدودة للأنظمة البسيطة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزمن المطلوب لتنفيذ عمله.

أما المستوفي البرمجي فيعتمد على الحاسب وبرمجياته ويمتاز بدقته العالية .

الاستيفاء نوعان:
خطي ودائري

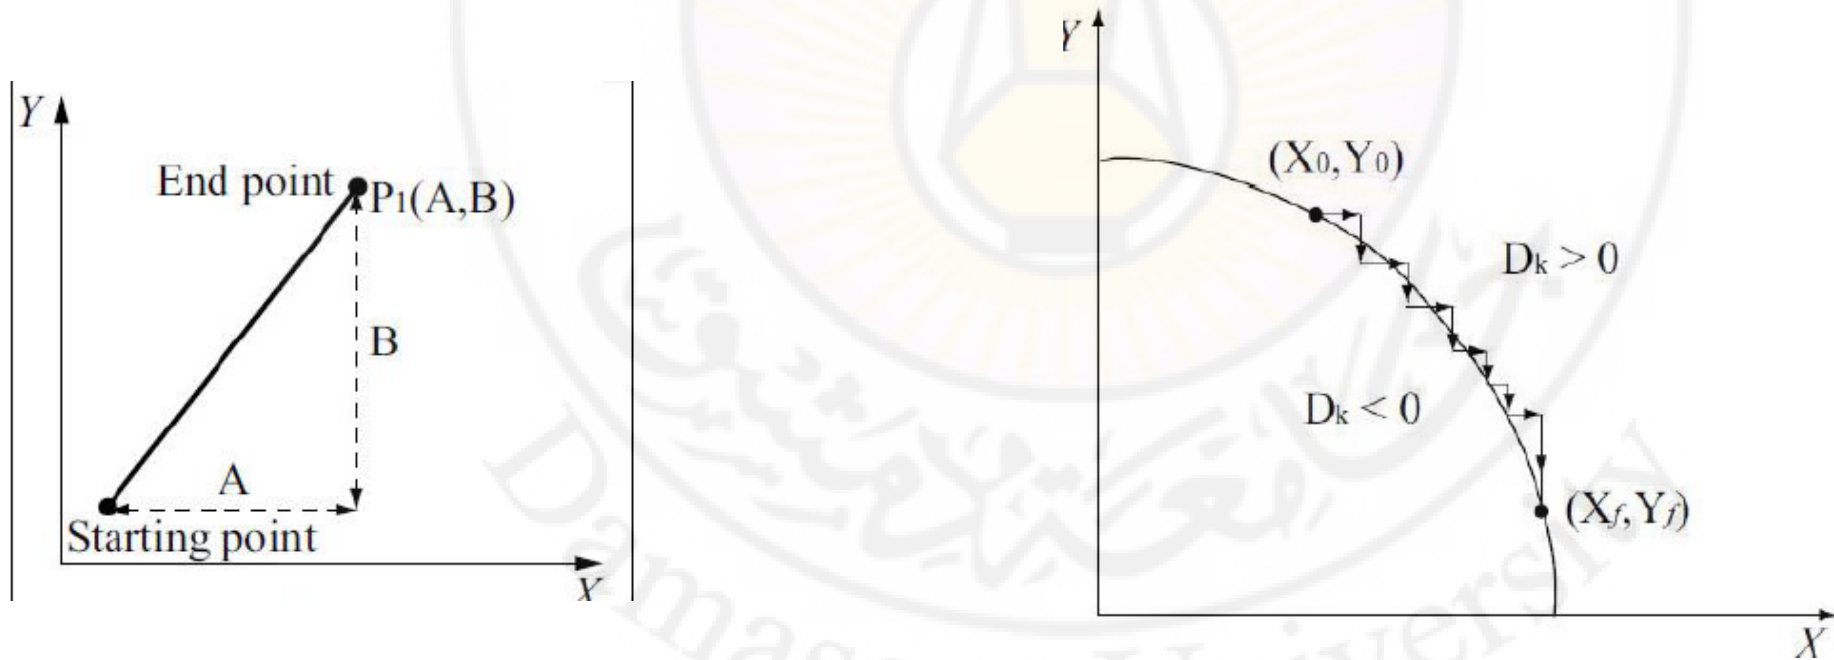

أسس توصيف آلات التشغيل المبرمجة:

١- محرك الظرف:

يوصف محرك الظرف بثلاث مميزات رئيسة:

١ - الاستطاعة (KW أو HP)

٢ - أكبر عزم


٣ - مجال السرعة (Nmin و Nmax)

لتحديد مواصفات محرك الظرف يجب معرفة ما يلي:

١ - أكبر قوة قطع

٢ - أكبر وأصغر سرعة قطع

٣ - أكبر و أصغر أقطار القطعة المشغلة

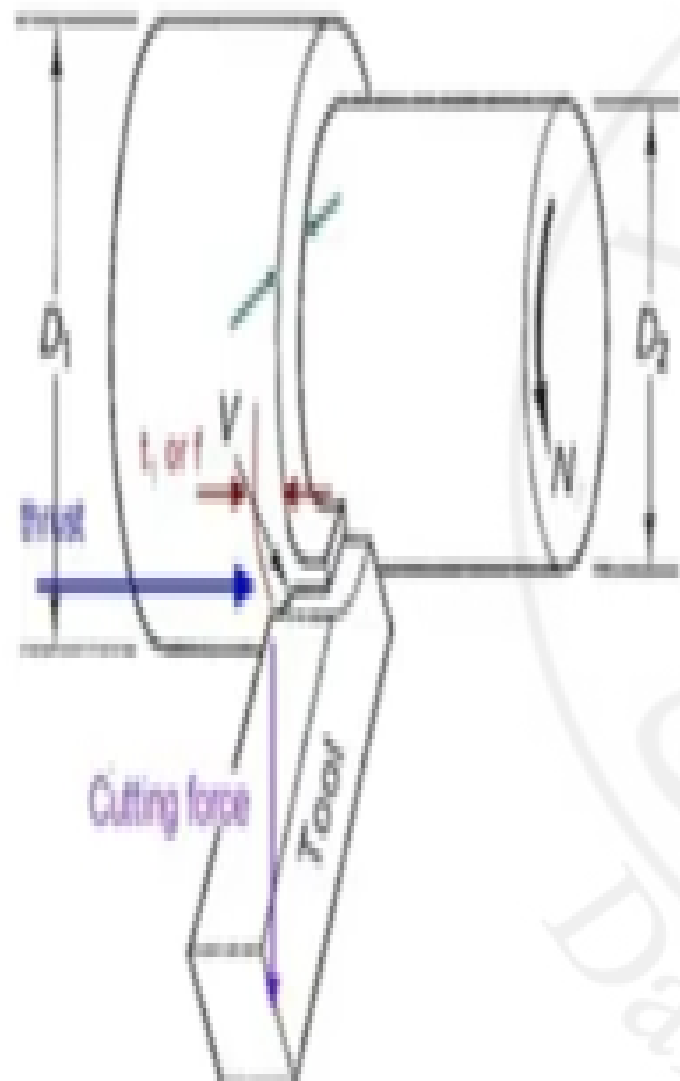

$$T_{\max} = F_{c-\max} * (D_{\max}/2)$$

$$P_{\max} = F_{c-\max} * V_{\max}$$

$$N_{\max} = 1000 * V_{\max} / \pi D_{\min}$$

$$N_{\min} = 1000 * V_{\min} / \pi D_{\max}$$



Activate Windows

٢- محرك التغذية:

يوصف محرك التغذية بمواصفتين أساسيتين:

- ١- الدقة (deg/pulse) أو (rev/pulse)
- ٢- أكبر وأصغر معدل تغذية (pulse/sec) أو (HZ)
و لتحديد مواصفات محرك التغذية يجب معرفة مايلي:
- ١- أكبر و أصغر معدل تغذية (F_{max} & F_{min})
- ٢- معدل حركة بالنبضة feed travel resolution

Feed travel resolution (mm/pulse) =

Motor resolution (rev/pulse) * **Gear ratio** * **Pitch** (mm/rev)

Motor pulse rate (pulse/sec) =

Feed rate (mm/min) / [60 * **Feed travel resolution** (mm/pulse)]

Lead screw speed (rpm) = **Feed rate** (mm/min) / **Pitch** (mm/rev)

Motor speed (rpm) = **Lead screw speed** (rpm) / **Gear ratio**

مسائل:

المسألة ١ :

إذا كانت نسبة تخفيض المسننات ٤ ، وخطوة لولب نقل القدرة القائد 10mm ودقة المحرك 6degree/ pulse احسب المسافة التي تقطعها الطاولة في النبضة الواحدة travel feed resolution

$$\text{Feed travel resolution (mm/pulse)} = \text{Motor resolution (rev/pulse)} * \text{Gear ratio} * \text{Pitch (mm/rev)}$$

$$\text{Feed travel resolution} = (6/360) * (1/4) * 10 = 0.04 \text{ mm/pulse}$$

مسألة ٢:

إذا كانت نسبة تخفيض المسننات 4 وخطوة لولب نقل القدرة القائد 6 mm ويولد encoder المرتبط بلولب نقل القدرة 200 pulse/rev احسب المسافة التي تقطعها الطاولة خلال نبضة واحدة .

$$\text{Feed travel resolution} = 6/200 = 0.03 \text{ mm/pulse}$$

مسألة 3:

آلة CNC ذات تحكم مغلق تتألف من محرك سيرفو و لولب نقل قدرة و ENCODER خطوة لولب نقل القدرة $P = 5\text{mm}$ ومتصل مع المحرك عن طريق علبة سرعة معدل التخفيض 1:4 يولد encoder نبضات 250 pulse/rev اذا كان عدد النبضات 2250 HZ و معدل النبضات 200 HZ احسب:

١- دقة الآلة

٢- سرعة المحرك

٣- سرعة الطاولة


٤- المسافة الكلية المقطوعة للطاولة

$$\text{Machine resolution} = \frac{5}{250} = 0.02 \text{ mm}$$

$$\text{motor RPM} = 4 \times 60 \times \frac{200}{250} = 192 \text{ RPM}$$

$$\text{Table speed} = \frac{200}{250} \times 5 = 4 \text{ mm/sec} = 240 \text{ mm/min}$$

$$\text{Traveled Distance} = \frac{2250}{250} \times 5 = 45 \text{ mm}$$

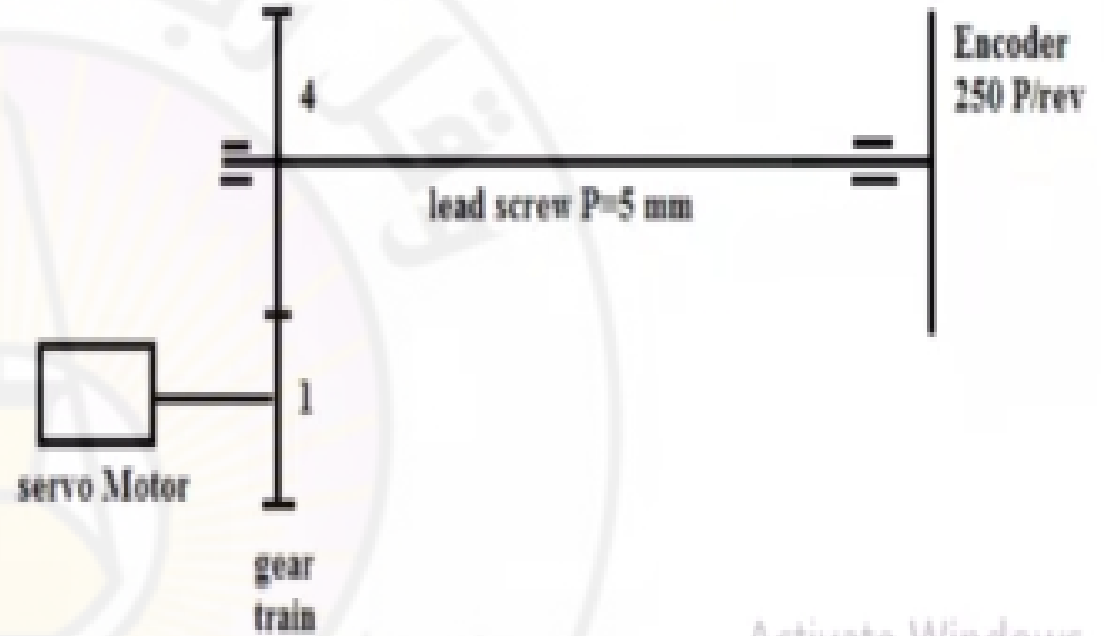

Activate Windows

مسألة 4:

صمم آلة CNC تستطيع تحقيق شروط القطع التالية ، يستخدم الطرف محرك DC و محركات خطوية للتغذية

أكبر قطر و أصغر قطر للعينة المشغلة 10 AND 80 mm

أكبر و أصغر سرعة قطع 5 and 20m/min

أكبر قوة قطع 20KN

أكبر و أصغر معدل تغذية 5 AND 100 mm/min

مسافة انتقال الطاولة خلال نبضة واحدة feed travel resolution 0.01 mm/pulse

Dc motor specification:

$$\text{Max torque} = 20 \times 1000 \times 0.04 = 800 \text{ Nm.}$$

$$\text{Max rpm} = 20 \times 1000 / (10 \times \pi) = 636 \text{ rpm.}$$

$$\text{Min rpm} = (5 \times 1000) / (80 \times \pi) = 19 \text{ rpm.}$$

$$\text{Max power} = 20 \times 1000 \times (20/60) = 6666 \text{ W} = 6.7 \text{ KW.}$$

Feed motor specification: "Assume gear ratio=5 and lead screw pitch=10mm"

$$\text{Feed motor resolution} = 0.01 / [(1/5) \times 10] = 0.005$$

$$\text{rev/pulse} = 1.8 \text{ deg/pulse.}$$

$$\text{Max feed motor pulse rate} = 100 / (60 \times 0.01) = 167 \text{ Hz.}$$

$$\text{Min feed motor pulse rate} = 5 / (60 \times 0.01) = 9 \text{ Hz.}$$

مقدمة:

- آلة التشغيل الرقمية هي آلة تشغيل مؤتمتة جزئياً أو كلياً تزود بالأوامر المتعلقة بتشغيل كل قطعة على شكل رقمي بفضل نظام إحداثيات مرتبط لهذه الأوامر. تعرف الأوضاع المتتالية للآلة بشكل رقمي بفضل نظام إحداثيات مرتبط بالآلة.
- تأخذ التعليمات والأوامر التنفيذية المتعلقة بتشغيل قطعة ما شكل برنامج مؤلف من سطور مؤلفة من تعليمات خاصة تدعى G-code or NC program

لا بد قبل البدء بالعمل على كتابة برنامج تشغيل أي قطعة من توفر المعلومات التالية:

■ معلومات عن القطعة (المشغولة):

- نوع المادة الخام
- الأبعاد الهندسية للقطعة المطلوبة
- التسامحات والدقة المطلوبة

■ معلومات عن الآلة:

- عدد المحاور العاملة وأشواط الحركة لكل منها
- سرعات الدوران واستطاعات ودقة حركة المحاور
- المواد الخام الممكن تنفيذها على الآلة

مراحل العمل :

1. Reading drawing



- قراءة المخططات الهندسية ودفتر الشروط للقطعة المطلوب تنفيذها (المادة الخام، الأبعاد الأساسية، جودة الأسطح، الدقة...
- دراسة إمكانية الآلة/ الآلات الرقمية المتوفرة مع الإضافات المرفقة تحديد المناسب منها.
- تحديد أدوات القطع المطلوبة.
- تحديد المثبتات والدلائل.

كتابة برنامج واضح، صغير الحجم،
دقيق ومستوفٍ للمتطلبات التصنيعية.



2. Programming



3. Inputting programm



4. manufacturing

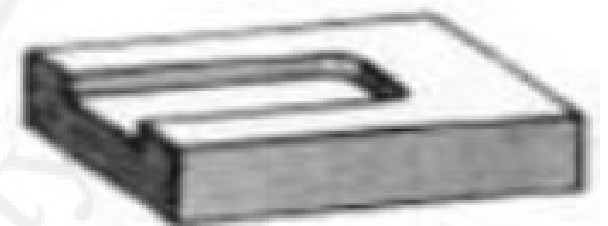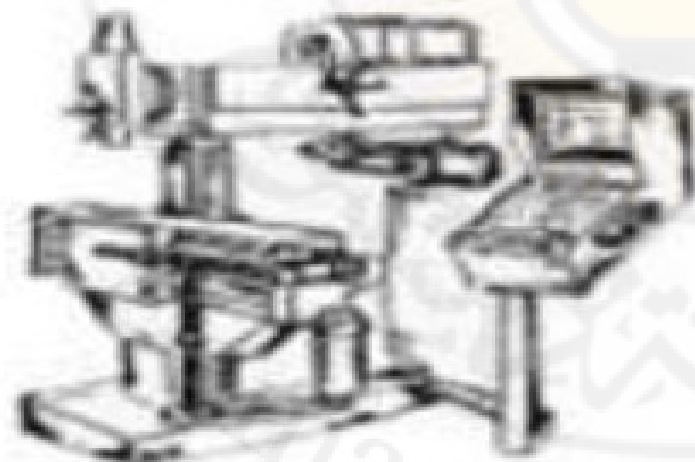

أنماط العمل:

غالباً يوجد أربعة أنماط للعمل على آلات التشغيل الرقمية يتم اختيارها من خلال مفتاح اختيار النمط على لوحة القيادة:

■ آلي Automatic

■ يدوي manual

■ التشغيل سطر - سطر

■ نمط إدخال المعلومات Edit

لوحة العمل:



د. م. عبد الوهاب الوتار

لغات البرمجة:

لغات البرمجة للآلات الرقمية موصفة في نظام القياس العالمي ISO ومن أهم هذه اللغات هي:

G code -

(Automatically Programmed Tool) ATP Language -

L Code -

مفردات اللغات الموجودة في الآلات تختلف من آلة إلى أخرى، وذلك حسب الشركة المصنعة للتحكم المرتبط معها و بما يناسب خصوصية الآلة.

(Automatically Programmed Tool) ATP Language -

هي لغة برمجة عالية المستوى، تستخدم لتوليد تعليمات للآلات التشغيل ذات التحكم الرقمي.

تم استخدام هذه اللغة في على نطاق واسع في 1970 و لا تزال. وقد وضعت مشتقات الـ APT في وقت لاحق ولها معياراً دولياً. الـ APT تم إنشاؤها قبل الواجهات الرسومية التي كانت متاحة، فكانت تعتمد على النص لتحديد الهندسي لمسار أداة القطع. تم إنشاء النسخة الأولى لها قبل لغة FORTRAN. هذه اللغة عالية المستوى قادرة على العمل بـ 5D.

- L Code

- وهي ثمرة تطور تقنيات البرمجة و أجهزة الآلة، حيث أنجزت هذه التقنية في معهد MIT . وهو عبارة عن برنامج نصي يتكون من بيان واحد أو عدة بيانات. قد تكون هذه البيانات قابلة للتنفيذ، متغير أو من نوع الإعلانات، أو عبارات برمجية مخصصة لتحديد التوجهات في عملية الانجاز. مهام البيانات الخارجة تكون على أعلى مستوى لتنفيذها وفق ترتيب ظهورها.
- ليس من الضروري وجود الوظيفة الرئيسية، ولكن إذا وجدت يتم تنفيذها بعد جميع البيانات ذات المستوى الأعلى.

طرق برمجة الآلات الرقمية:

- الطريقة اليدوية المباشرة: أي باستخدام مفاتيح لوحة قيادة الآلة.
- الطريقة التخاطبية MDI: أي من خلال دارات التشغيل MC المرفقة مع الآلة المتوافقة مع لغة G-code أو ISO يتم إدخال الدارات بمساعدة منقح النصوص الخاص الملحق بالآلة.
- باستخدام برنامج CAD-CAM التي يتم فيها توليد برنامج التشغيل على حاسب خارجي، ينقل بعدها إلى الآلة للتنفيذ.
- برمجة بلغة عالية المستوى بمؤازرة الحاسب:
- APT(UNIAPT,EXAPT,ADAPT...)
- Compact II

الإختلاف بين لغات البرمجة للآلات الرقمية:

- تختلف رموز لغة البرمجة G-code عن لغة البرمجة المؤتمتة APT حيث نجد في الأولى رموز معينة أما الثانية فنجد تعليمات نصية برمجية.
- في لغة البرمجة التقليدية G-code يتم تعريف كل من العمليات التشغيلية، أدوات القطع، المادة الخام، تسلسل العمليات التكنولوجية من خلال المشغل ومن أجل آلة تشغيل معينة.
- في لغة البرمجة المؤتمتة APT يتم تحويل الرسم الخاص بالمشغولة يدوياً أو أوتوماتيكياً بمساعدة الحاسب إلى إجراءات تشغيل محددة سابقاً تسقط بشكل ألي في برنامج التنفيذ.

برمجة آلات التشغيل الرقمية:

- يحتاج نظام تحكم آلات التشغيل الرقمي إلى المعلومات التالية:
 - برنامج التشغيل للقطعة وهو سلسلة من التعليمات تصف عمليات التشغيل اللازمة للحصول على الشكل النهائي للمشغولة المطلوبة. كل سطر من التعليمات يحتوي على المعلومات التالية
 - المعطيات الهندسية
 - المعطيات التكنولوجية
 - معلومات عن أدوات القطع
 - معطيات أولية عن أدوات القطع وتعويضاتها

برنامج آلات التشغيل:

- المعلومات الهندسية:
 - نوع الحركة: خطية أو دورانية أو.....
 - محاور / محاور الحركة
 - جملة الإحداثيات: ديكارتي، قطبي،
 - نوع الإحداثيات: نسبي، مطلق
 - وحدة أبعاد الإحداثيات: عالمي، إنكليزي

T
S
F
M

■ المعلومات التكنولوجية:

■ أدوات القطع ومصحاتها

■ سرعة محور الدوران الرئيسي

■ سرعة التغذية

■ معلومات ثانوية:

■ سائل التبريد

■ تبديل أداة القطع آلي.

■ جهة دوران أداة القطع

■ إزالة الرايش آلي.


G& M code

- O: رقم البرنامج
- N: رقم سطر التعليمات التنفيذية او المساعدة في البرنامج
- G: عملية تحضيرية
- M: عمليات خاصة
- F: معدل التغذية، يحدد السرعة النسبية لأداة القطع بالنسبة للمشغولة
- S: يحدد سرعة محور أداة القطع rpm
- D0,..., D7 , P0,..., P7: معاملات مساعدة
- T: لتحديد رقم أداة القطع وتعويضها
- L: لتحديد رقم البرنامج الفرعي وعدد مرات تكراره

رقم البرنامج → O0519

أرقام الكتل →

N0010	G91	G80	G49	G40	G00	T01
N0020	T02	M01				
N0030	G90	G54	G00	X5.44	Y1.95	S500
N0040	G43	Z0.1	D01			
N0300	T03	M06				
N0310	G90	G54	G00	X0.9	Y-1.5	S1300
N1000	M30					

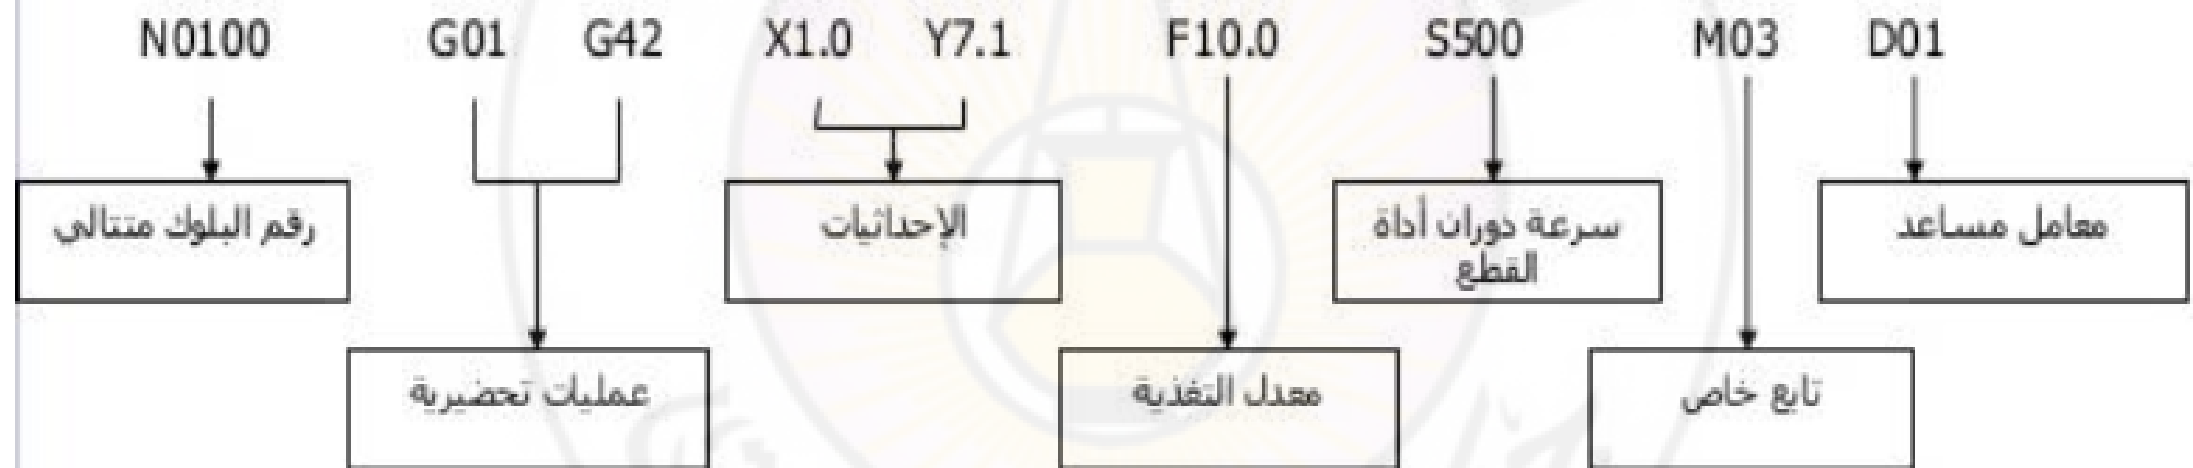

G code for Milling

G00	Rapid Linear Positioning	G30	Return To 2nd, 3rd and 4th Ref. Point
G01	Linear Feed Interpolation	G31	Skip Cutting
G02	CW Circular Interpolation	G33	Thread Cutting
G03	CCW Circular Interpolation	G40	Cutter Compensation Cancel
G04	Dwell	G41	Cutter Compensation Left
G07	Imaginary Axis Designation	G42	Cutter Compensation Right
G09	Exact Stop	G43	Tool Length Compensation + Direction
G10	Offset Value Setting	G44	Tool Length Compensation - Direction
G17	XY Plane Selection	G45	Tool Offset Increase
G18	ZX Plane Selection	G46	Tool Offset Double
G19	YZ plane Selection	G47	Tool Offset Double Increase
G20	Input In Inches	G48	Tool Offset Double Decrease
G21	Input In Millimeters	G49	Tool Length Compensation Cancel
G22	Stored Stroke Limit On	G50	Scaling Off
G23	Stored Stroke Limit Off	G51	Scaling On
G27	Reference Point Return Check	G52	Local Coordinate System Setting
G28	Return To Reference Point	G54	Work Coordinate System 1 Selection
G29	Return From Reference Point		

G code for Milling

G55	Work Coordinate System 2 Selection	G82	Drilling Cycle, Counter Boring
G56	Work Coordinate System 3 Selection	G83	Peck Drilling Cycle
G57	Work Coordinate System 4 Selection	G84	Tapping Cycle
G58	Work Coordinate System 5 Selection	G85	Boring Cycle
G59	Work Coordinate System 6 Selection	G86	Boring Cycle
G60	Single Direction Positioning	G87	Back Boring Cycle
G61	Exact Stop Mode	G88	Boring Cycle
G64	Cutting Mode	G89	Boring Cycle
G65	Custom Macro Simple Call	G90	Absolute Programming
G66	Custom Macro Modal Call	G91	Incremental Programming
G67	Custom Macro Modal Call Cancel	G92	Programming Of Absolute Zero
G68	Coordinate System Rotation On	G94	Feed Per Minute
G69	Coordinate System Rotation Off	G95	Feed Per Revolution
G73	Peck Drilling Cycle	G96	Constant Surface Speed Control
G74	Counter Tapping Cycle	G97	Constant Surface Speed Control Cancel
G76	Fine Boring	G98	Return To Initial Point In Canned Cycles
G80	Canned Cycle Cancel	G99	Return To R Point In Canned Cycles
G81	Drilling Cycle, Spot Boring		

M code for Milling operations

M00	Program Stop	M21	Tool Magazine Right
M01	Optional Stop	M22	Tool Magazine Left
M02	End of Program	M23	Tool Magazine Up
M03	Spindle On CW	M24	Tool Magazine Down
M04	Spindle On CCW	M25	Tool Clamp
M05	Spindle Stop	M26	Tool Unclamp
M06	Tool Change	M27	Clutch Neutral On
M07	Mist Coolant On	M28	Clutch Neutral Off
M08	Flood Coolant On	M30	End Program, Stop and Rewind
M09	Coolant Off	M98	Call Sub Program
M19	Spindle Orientation On	M99	End Sub Program
M20	Spindle Orientation Off		

قواعد لغة البرمجة:

- يبدأ البرنامج بالحرف O وإلى جانبه رقم البرنامج؛ مثلاً O13
- تبدأ كل كتلة في البرنامج بالحرف N وإلى جانبه رقم الكتلة؛ مثلاً N0010
- ينتهي البرنامج بأحد التعليمات التالية M30, M00
- إذا اجتمعت تعليمتا G Code (أو M Code) من المجموعة نفسها في كتلة واحدة فإن الأخيرة هي التي تنفذ
- تستخدم الأرقام الصحيحة للتعبير عن رقم البرنامج (خانتان)، رقم الكتلة (أربع خانات)، ولتحديد نوع التعليمات G Code/ M Code (خانتان)
- تكتب الأبعاد (X, Y, Z, U, V, W I, J, K) وقيم المعاملات المساعدة (P, D,...) باستخدام الأعداد الحقيقية (أربع خانات قبل الفاصلة وثلاث بعدها)

تفعيل و الغاء G & M Code

■ تبقى التعليمات (G/M) فعالة إلى أن يرد تابع آخر من مجموعتها أو يجري إلغاء فعاليتها بواسطة توابع الإلغاء في المجموعة نفسها (للتوابع التي تتمتع بهذه الخاصية مثل G40)، أو إذا أطفئت الآلة أو ضغط زر RESET.

أمثلة:

N 0100	G00	X -20. Y 5. Z 40 .	}	G00 ACTIVE
N 0110		X 10. Y 5. Z 5.		
N 0120	G01	X -20. Y 5. Z -5.	→	G00 Deactivated by G01

O 12

البرنامج الأمسي

N0000

N0020

.....G54

N0030

.....G57

N0040

.....M30

O 20

البرنامج الفرعي

N0000

N0100

.....G00

G54 & G57 are
still active

O 12

N0000

.

N0100 G00 X1 Y1 Z1

N0200M30

O 20

N0000

N0100 X2 Y2

N0200 G02 X2 Y2 → G02 is deactivated now by G02

البرنامج الأساسي

البرنامج الفرعي

G00 is still active

G02 is deactivated now by G02

- تبقى أداة القطع فعالة إلى أن يجري استبدالها بأخرى
- تبقى محتويات سجلات التخزين كما هي ما لم تعدل بواسطة التعليمات الموافقة (مثل G92 التي تسمح بتعديل السجل الخامس)؛ أو لم يضغط زر RESET أو لم يعد تشغيل الآلة
- تعطي الآلة المستخدمة في العملي إمكانية تجاوز أجزاء يحددها المستثمر من برنامجها بالضغط على الزر المبين في الشكل التالي:



وذلك على النحو التالي:

N0090 G00 X20. Y25. W30.

N0100 /..... Block to be skipped

إذا لم يضغط الزر المبين أعلاه تنفذ الكتلة N0100 ويجري تجاوزها عند ضغطه.

كتابة البرنامج:

■ التهيئة initialization

- تحديد واحدة قياس المسافة
- تحديد جملة الإحداثيات (ديكارتية، قطبية)
- تحديد مستوي العمل
- تحديد النقطة المرجعية
- تحديد آلة القطع وتعويض أبعادها
- تحديد معدل التغذية
- تحديد سرعة دوران أداة القطع ووجهة دورانها
- الكتلة الأساسية

■ تحديد جملة محاور الإحداثيات : ويتم
باستخدام إحدى تعليمات المجموعات
.9



- G17 : 1st axis switching
- G18 : 2nd axis switching
- G19 : 3rd axis switching
- G20 : 4th axis switching
- G21 : 5th axis switching
- G22 : 6th axis switching

اختيار وحدات القياس:


■ تحديد واحدة قياس المسافة

■ G70 واحدة القياس الإنكليزي inch


■ G71 واحدة القياس العالمي mm

أنماط الإحداثيات:

الإحداثيات المطلقة Absolute الإحداثيات النسبية Incremental

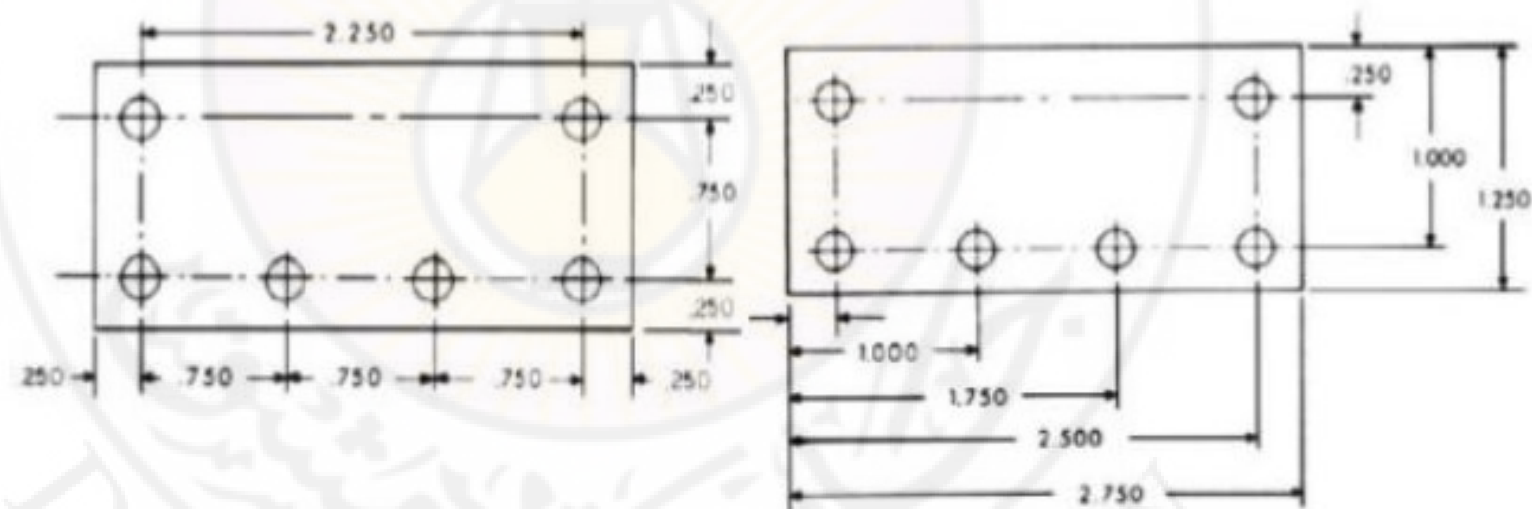

سرعة وجهة دوران القطع:

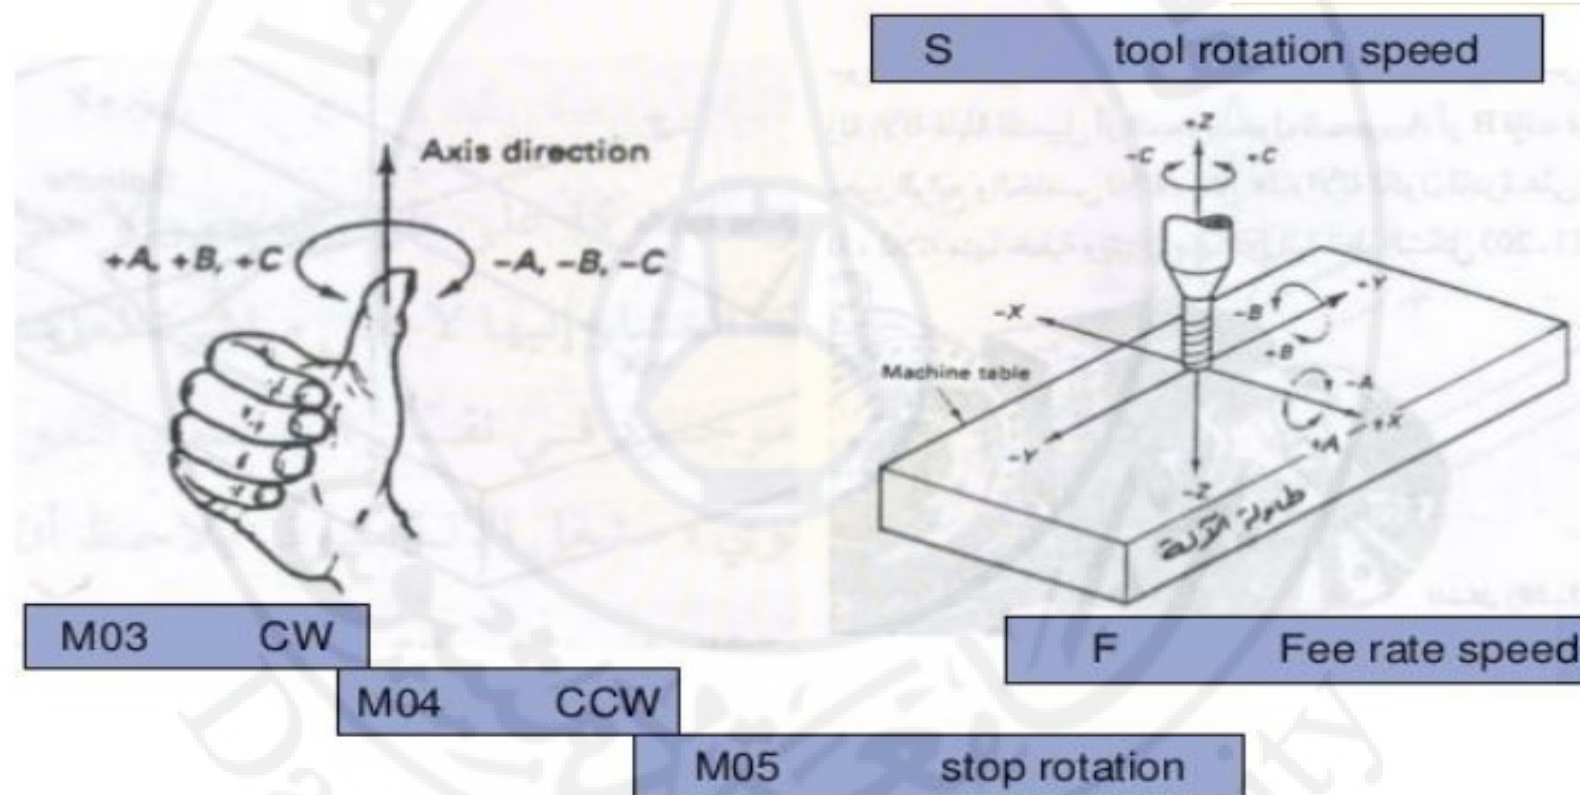



أوامر حركة أدوات القطع:

N0001	F300.	■ معدل التغذية
N0002	S500	■ سرعة دوران أداة القطع
		■ جهة دوران أداة القطع
N0005	M03	clock wise direction
		OR
N0005	M04	counter clock wise direction
N00010	M05	Stop rotation


النقطة المرجعية:

 Stored zero shifts (G54...G59)
Programmed zero shift (G92)

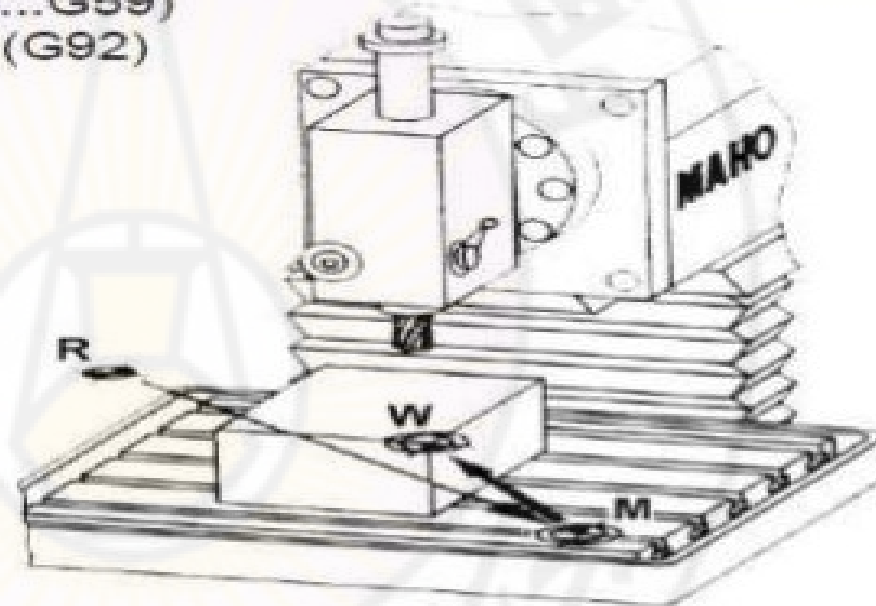


-  R = Reference point (maximum travel of machine)
-  M = Machine zero point (X0,Y0,Z0) of machine coordinate system.
-  W = Part zero point workpiece coordinate system.

 
CNC Programming Hints - MILLING

-  Machine reference point (maximum travel of machine)
-  Machine X Y zero point (could be tool change point)
-  Part X Y zero point (programming start point)
-  Indicates the tool change position. A G92 code will reset the axis register position coordinates to this position.

CNC Programming Hints - TURNING

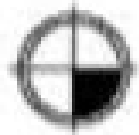

Indicates the X Z 0 (zero) location which is the starting point for programming.

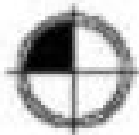

Indicates the tool-change position.

A G92 code will reset the axis register position coordinates to this position.

مراحل تحديد موضع نقطة العمل:

■ تركيب حساس الموضع.

■ ملازمة السطوح الجانبية


للقطعة الخام باستخدام لوحة

التحكم المباشرة

■ تخزين القيم في سجلات

الانزياح مع مراعاة التعويض

لنصف قطر المجس

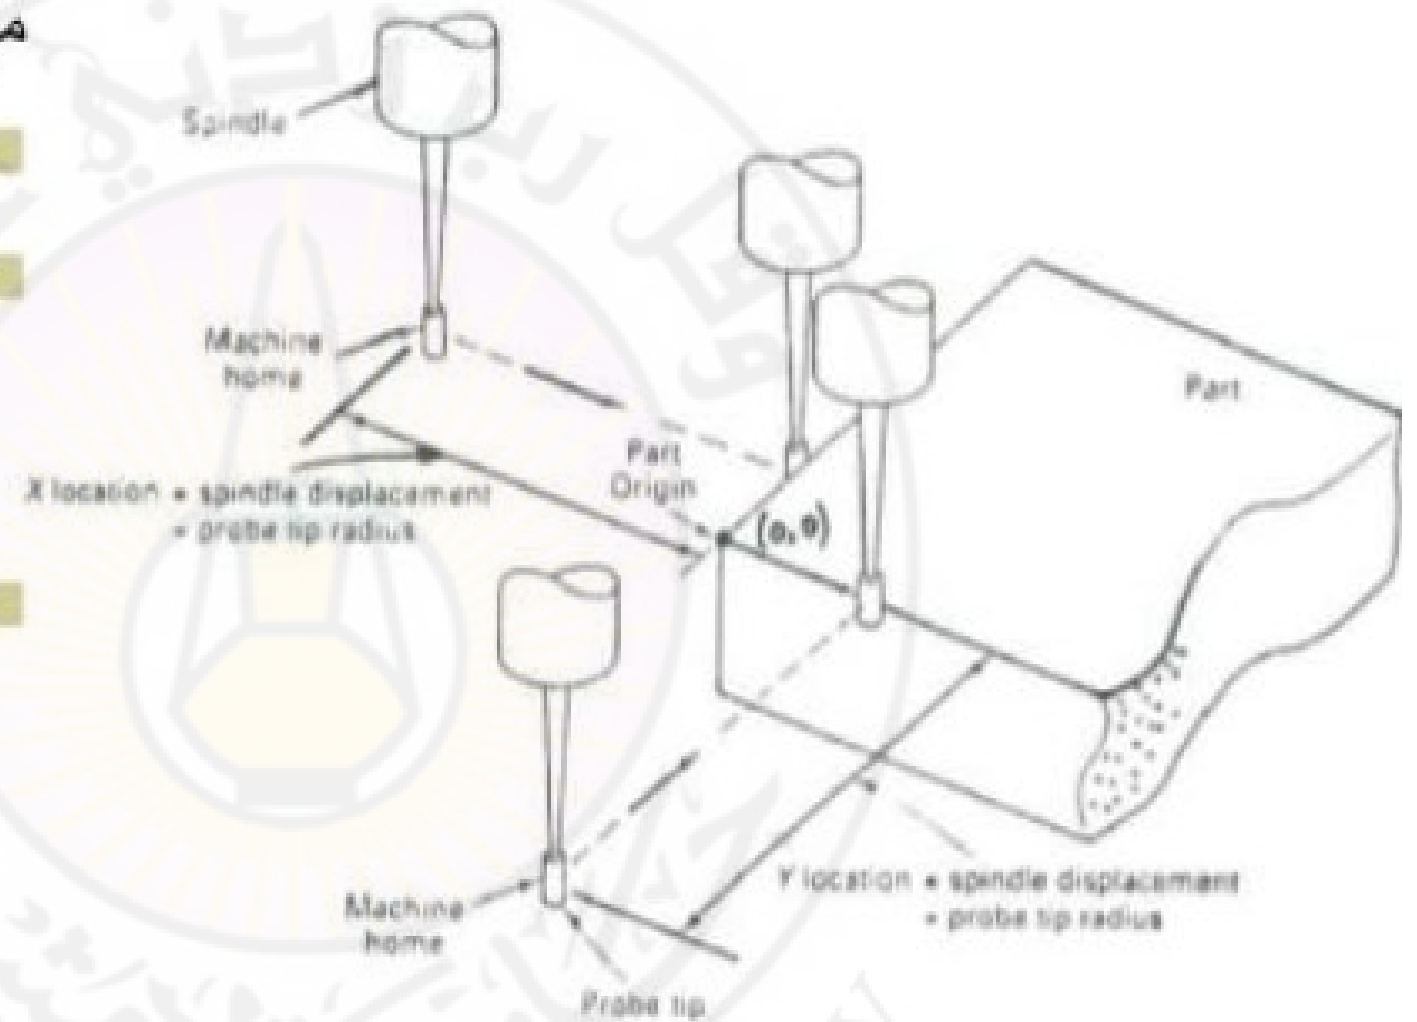

تعليمات G01 // G00


G00
الانتقال الخطي السريع

N0005 G00 X Y Z
U V W

G01
الاستيفاء الخطي

N0005 G01 X Y Z F
U V W

مثال ١

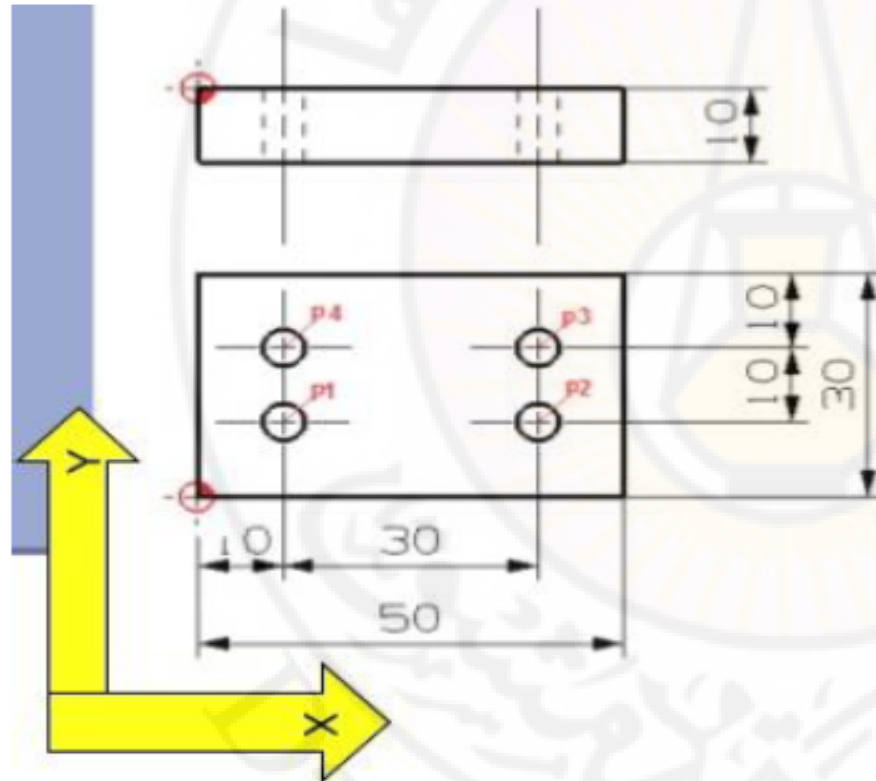

■ اكتب برنامج تنفيذ الثقوب
في القطعة الموصوفة بالشكل
التالي، علماً أن صفر
القطعة معرف للآلة
بالتسجيل G54. الأبعاد
بالمليمتر، لا تحتوي الآلة
الرقمية على دارات تثقيب.

■ S=2500 RPM

■ F=100 mm/min

الحل بالأبعاد المطلقة:

- O0001
- N0010 G54G17G90G71
- N0020.T1M06
- N0030 G00 X0.0Y0.0Z10.0
- N0040 X10.0Y10.0
- N0050 Z3.0
- N0060 G01 Z-15.0 F100 S2500 M03
- N0070 G00 Z3.0
- N0080 X40.0

- N0090 G01 Z-15.0
- N0100 G00 Z3.0
- N0110 Y20.0
- N0120 G01 Z-15.0
- N0130 G00 Z3.0
- N0140 X10.0
- N0150 G01 Z-15.0
- N0160 G00 Z10.0
- N0170 M30

الحل بالأبعاد النسبية:

- O0002
- N0010 G54G17G90G71
- N0020.T1M06
- N0030 G00 X0.0Y0.0Z10.0
- N0040 G91X10.0Y10.0
- N0050 Z-7.0
- N0060 G01 Z-15.0 F100 S2500 M03
- N0070 G00 Z15.0
- N0080 X30.0

- N0090 G01 Z-15.0
- N0100 G00 Z15.0
- N0110 Y10.0
- N0120 G01 Z-15.0
- N0130 G00 Z15.0
- N0140 X-30.0
- N0150 G01 Z-15.0
- N0160 G00 Z30.0
- N0170 M30

تعليمة G02 / G03

G02

الاستيفاء الدائري مع عقارب الساعة

N0005 G02 X Y Z I J K
U V W I J K

G03


الاستيفاء الدائري عكس عقارب الساعة

N0005 G03 X Y Z I J K
U V W I J K

اكتب برنامج تنفيذ المجري
المائل والنصف دائري في
القطعة الموصفة بالشكل
التالي، علماً أن صفر
القطعة معرف للالة
بالتسجيل G55. الأبعاد
بالمليمتر.

S=2500 RPM

$F=100 \text{ mm/min}$

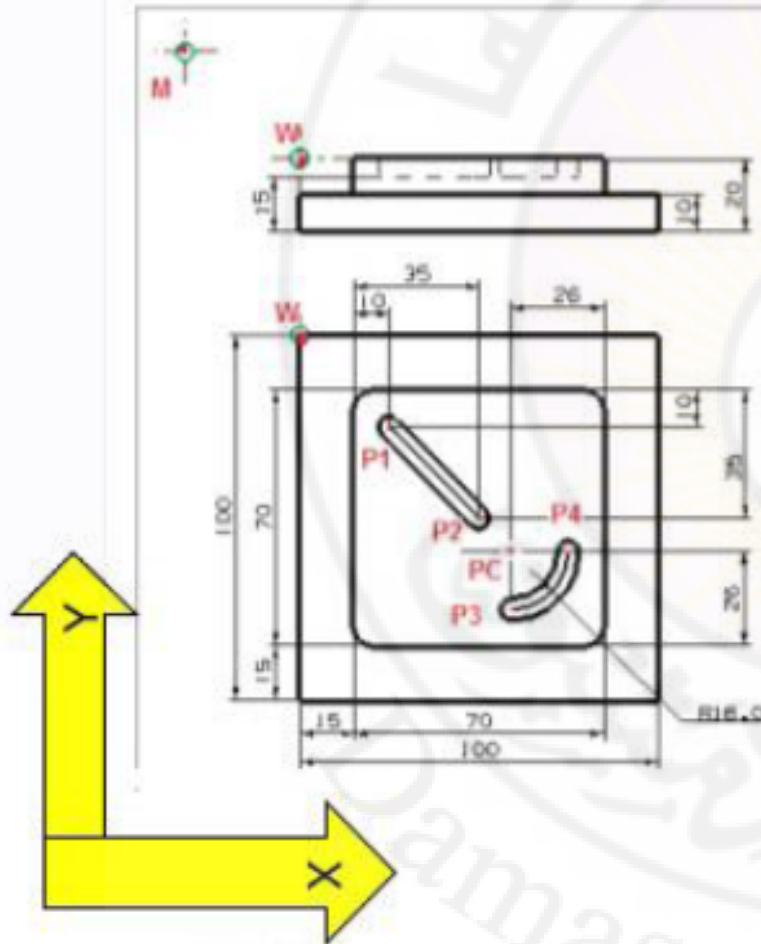

الحل بالأبعاد المطلقة:


- O0003
- N0010 G55G17G90G71G21
- N0020 T1M06
- N0030 G00 X25.0Y-25.0Z10.0
- N0040 Z2.0
- N0050 G01 Z-5.0 F100 S2500 M03 M08
- N0060 X50.0Y-50.0
- N0070 G00 Z2.0
- N0080 X59.0Y-75.0

- N0090 G01 Z-5.0
- N0100 G03 X75.0Y-59.0 I0.0J+16.0
- N0110 G00 Z15.0
- N0120 M30

Or

- N0100 G03 X75.0Y-59.0 R16.0

تعويض طول أداة القطع G43

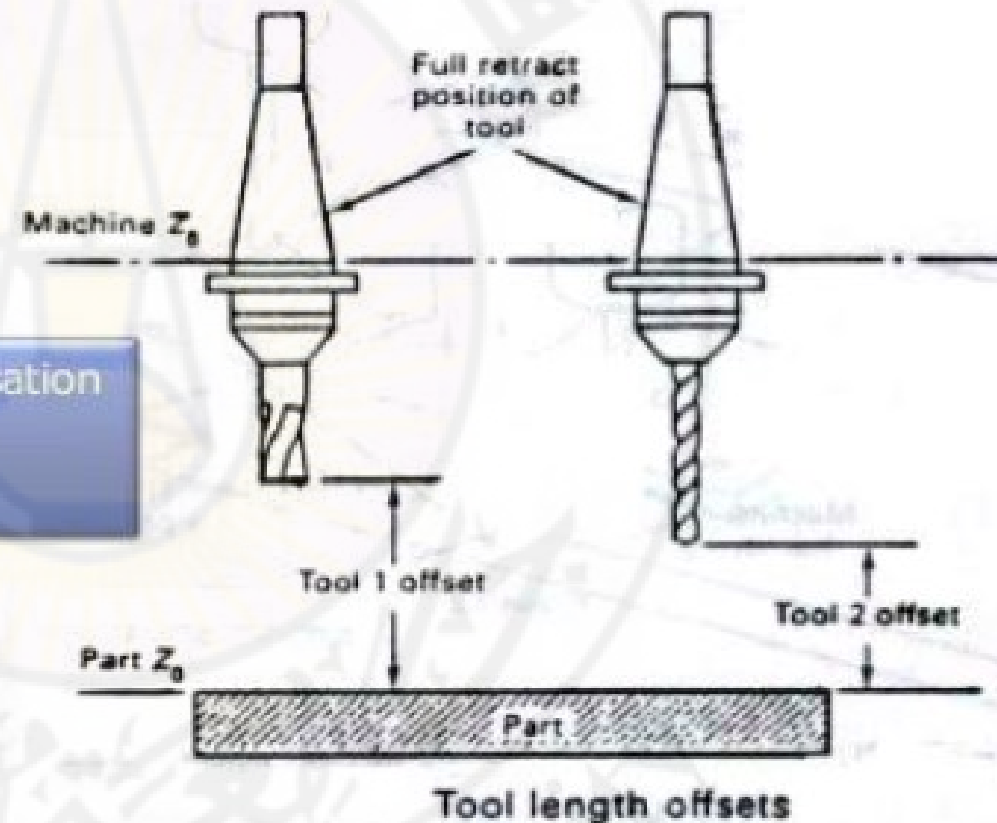


G49 : Cancellation of the tool length compensation
G43 : Cutter length compensation + VALUE
G44 : Cutter length compensation _ VALUE

تعويض نصف أداة القطع G41 \ G42


G40 : Cancellation of the tool path compensation

G41 : Cutter path compensation left


G42 : Cutter path compensation right

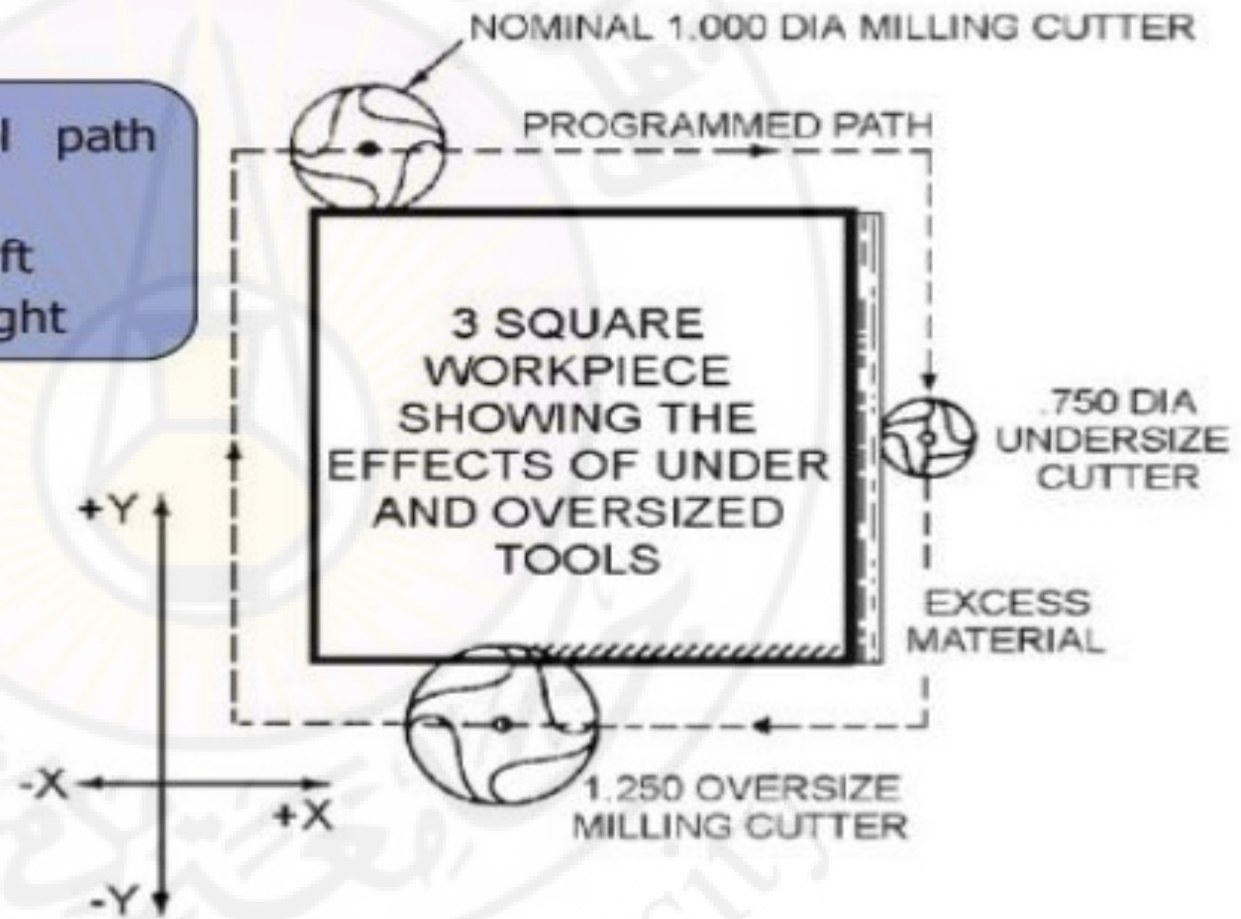

انزياح مسار أداة القطع

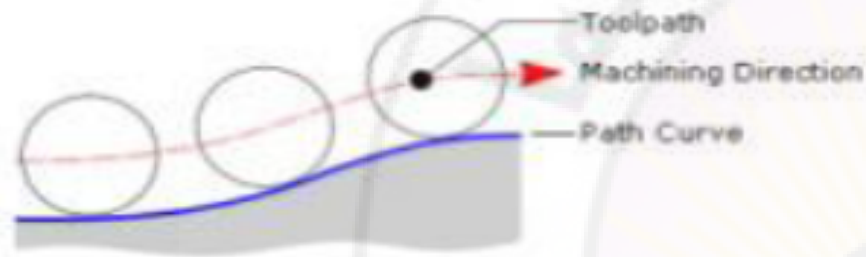


G41
Offset Direction = Left

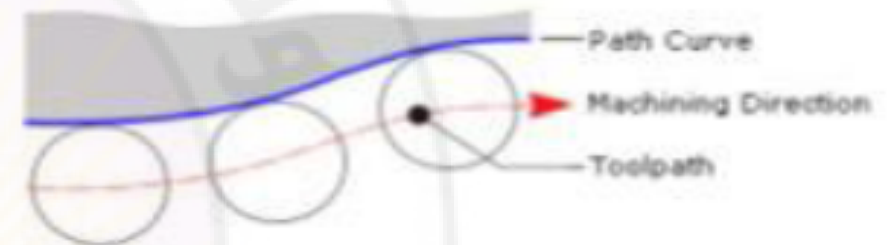


G42
Offset Direction = Right

G40
Offset Direction = Off

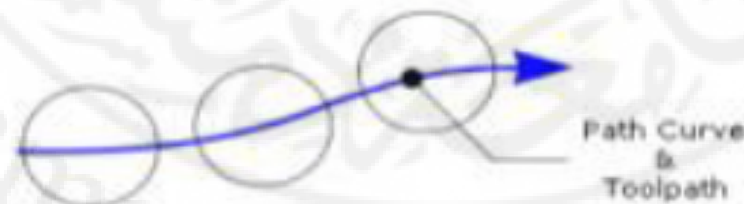

اختيار أداة القطع وإدخال المعلومات الخاصة بها:

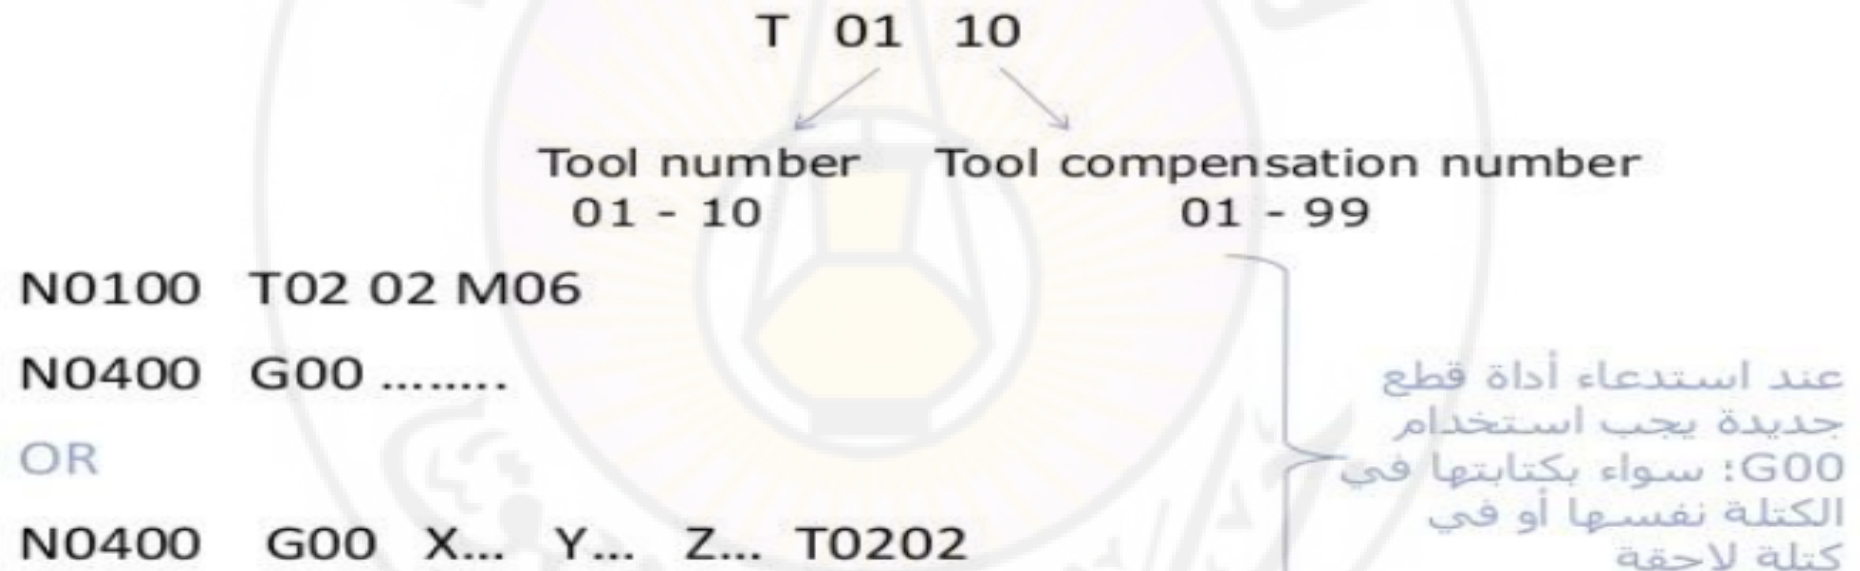

استدعاء تابع فرعي

N0020 G25 L01 10

عنوان التابع
الفرعي

عدد التكرار

L01 عنوان التابع الفرعي

N G00 X... Y...

N G81.....

N

N

M17 تعليمة مساعدة من أجل العودة للبرنامج الأم

الإحداثيات القطبية

G16 ; Polar coordinate command mode ON

G15 ; Polar coordinate command mode OFF

مراحل كتابة برنامج وتنفيذه

1. تشغيل الآلة Power on
2. اختيار نمط إدخال المعلومات Edit
3. كتابة البرنامج وتخزينه
4. اختيار نمط العمل الآلي Automatic
5. إعادة تهيئة الآلة بالضغط على RESET
6. اختبار البرنامج بعيداً عن القطعة
7. تنفيذ البرنامج على القطعة

أنظمة المخازن المؤتمتة

مقدمة: تعمل الشركات الى تخفيض مخزوناتها من المنتجات والمشغولات غير مكتملة التصنيع ولقد ساهمت الانظمة الآلية المرنة وبرامج تخفيض أعداد آلات التشغيل وفكرة التخزين في نقطة الاستخدام في هذا التخفيض، علاوة على ذلك فلا بد من توافر المخازن في المنشآت الصناعية وعلى وجه التحديد المنتجات الجاهزة للتوزيع وكذلك قطع الخيار اللازمة للخطوط الإنتاجية، فمثلا لابد من وجود مخزون بالحد الأدنى من قطع الخيار لتفادي التوقف المفاجئ والطويل للآلات منعا للتكاليف الباهظة للتوقف عند عدم توفر هذه القطع.

تقسم أنظمة التخزين عادة الى يدوية (رافعات شوكية...) والى أنظمة تخزين مؤتمتة ومختلطة أحيانا حسب الحاجة (أي واقعة بين اليدوية والمؤتمتة) شكل ().

ان مشاكل أنظمة التخزين تشمل أحيانا اختيار مواقع التخزين، تصميم كيفية تخزين المنتج ووسائله، ترتيب أوامر التخزين والاستدعاء.. الخ..

وظائف وأهداف أنظمة التخزين :

- ١- تأمين طلبات الزبائن وحل أي تغيرات في حجم الطلبات.
- ٢- التصدي للتغير في حجم مستويات الإنتاج.
- ٣- وضع الحلول عند التوسع في انتاجية الآلات .
- ٤- المرونة المناسبة بالجدول الانتاجية وتوزيعها للأقسام الانتاجية .
- ٥- تخزين المواد الخام .
- ٦- تخزين الانتاج الفائض.
- ٧- تد اول المواد بالأحجام الاقتصادية .
- ٨- الاستفادة من الاسعار المنخفضة للمواد الخام في أوقات معينة .
- ٩- تعويض انتاج أيام العطل والمناسبات الرسمية .
- ١٠- انتظار الشحن لتلبية طلب محدد أو متوقع .



وسائل التخزين والعوامل المؤثرة في اختيارها وتصميمها :

الوسائل :

١- رفوف تخزين لحمولات الرافعات الشوكية : عبارة عن فتحات للتخزين في اتجاهين الطول والارتفاع بحيث تكفي كل فتحة لتخزين شحنة لرافعة شوكية أحجامها القياسية نظامية 50*80cm و 120*120cm مع عمق لأكثر من عمق شحنة واحدة شكل () .

٢- رفوف كابولية لتخزين المواد الطويلة مثل الأنابيب

٣- منصات دوارة (Rotating Carousels) لإعطاء امكانية التخزين والطلب من المواقع التي توجد في نهاية الممرات في قسم التخزين. ليس من الضروري استخدام الرفوف في كل الاحيان .

٤- نظام تكديس الكتل (Block Stacking) فوق بعضها البعض مما يوفر في تكلفة التخزين ويؤمن فراغا في قسم التخزين ،مع ملاحظة أن ارتفاع التكديس محدد بوزن المنتج الجاري تكديسه ويحدد هذا الارتفاع بمقدار المحافظة على توازن الكتل المكدسة وضمان عدم تعرضها للسقوط وما ينتج عنه من أضرار. يتم التفريغ لهذا النوع للصف بشكل كامل عند الطلب لينتج المجال لتخزين منتج آخر وهكذا يسمى الصف الفارغ بفقد (ثقب) قرص العسل (Honey Comb Loss) وذلك بغرض الوصول الى الاحمال المخزنة سابقا (بالداخل)

العلاقة بين نظامي المناولة والتخزين للمواد :

اتجه التركيز حديثاً في نظم التصنيع في اعتماد تصميم نظامي مناولة وتخزين المواد الى تحقيق الكفاءة الانتاجية بالمجمل عوضاً عن تحقيق أفضل كفاءة لحركة المواد وتخزينها، نتج عن ذلك توفير في طاقة المناولة والتخزين عند تصميم هذه الانظمة بهدف تمكين نظام التصنيع من التجاوب مع التغيرات في ظروف الانتاج، مما أدى الى اعادة ترتيب أولويات نظام المناولة والتخزين حيث أصبحت عملية التقليل من الحركة ومهام التخزين في الدرجة الثانية من الأهمية بعد عملية رفع كفاءة المنظومة الانتاجية بمجملها .

العلاقة بين نظامي المناولة والتخزين:

١- عند تصميم المخطط الداخلي لقسم التخزين وفي حال استخدام رافعة شوكية فمن الشائع ان نترك حوالي 50% من مساحة أرضية المخزن للممرات

التي تتحرك فيها الرافعة الشوكية. أما في حال استخدام أنظمة آلية للتخزين نحتاج الى ممرات أضيق وعادة يكون عرض الممر أكبر من عمق المواد المنقولة (الذي يكون عمودياً على اتجاه الممر) بحوالي 15cm.

٢- إذا كان التخزين لارتفاعات عالية (أكبر مما هو للرافعات الشوكية) فيستخدم أنظمة آلية للتخزين والطلب وبشكل عام فان التوجه الحديث يعمل على دمج أنشطة المناولة والتخزين ضمن منظومة متكاملة للتشغيل تشمل الاستلام والتفريش والتخزين والانتاج والتجميع والتغليف ومخازن المنتجات النهائية والشحن والنقل.

مزايا وعيوب كل من التخزين العشوائي والتخزين غير العشوائي :

في التخزين العشوائي (Dedicated) فإن كل منتج أو مادة خام يكون له موقع محدد ودائم في منطقة التخزين وعند طلب المنتج المخزن فإن موقعه يحدد بنوعيته المنتج ومجال التخزين المحدد له.


في التخزين العشوائي (Randomized) ويسمى بالتخزين المفتوح (open) يسمح بوضع المنتج أو المادة الخام في أي مكان من قسم التخزين. وفي هذه الحالة لابد من توافر معلومات كاملة عن المواقع الخالية المتاحة حالياً للتخزين.

إن المفاضلة بين التخزين العشوائي وغير العشوائي تعتمد على نوعية المنتج المطلوب تخزينه ، حجم المخزون معدل أوامر التخزين والطلب.

المقارنة بين النظامين :


- ١-التخزين العشوائي يحتاج لعدد أقل من مواقع التخزين.
- ٢-في التخزين العشوائي حجم قسم التخزين المطلوب لقبول أعلى مستوى من التخزين الكلي يكون أقل بكثير في حالة التخزين العشوائي من الحجم المطلوب وذلك لأن الحجم المطلوب في حالة التخزين غير العشوائي سيكون عبارة عن مجموع أحجام التخزين لكل المنتجات بأعلى مستوى تخزين لكل منتج على حدى، مما ينتج عنه مستوى استغلال منخفض لمعظم حجم التخزين المتاح.
- ٣-يعطي التخزين العشوائي فعالية أكبر لاستخدام مبدأ التخزين المبني على سهولة إمكانية الوصول الى المخزون عند الطلب. يكتسب نظام التخزين العشوائي فعالية اضافية في هذا الاتجاه بفضل إمكانية استخدام التخزين المبني على تصنيف المخزون الى مستويات طبقا للزمن المتوقع لبقاء كل حمولة في المخزن قبل الحاجة لطلبها. تقسم مواقع التخزين في هذه الحالة الى درجات مقابلة لهذه المستويات حسب بعدها من موقع المدخل\المخرج الخاص بالمخزن وبالتالي فان أي حمولات داخلية للمخزن يتم إلحاقها بمستوى معين حسب الزمن المتوقع لبقائها في المخزن.
- أما في حالة التخزين غير العشوائي فان المخزون من المنتج المعين يكون كله في نفس الموقع حسب ما هو محدد له. ومن غير المتوقع طلب كل المخزون من هذا المنتج دفعة واحدة بل المتوقع أن يتم الطلب تدريجيا خلال الدورة الزمنية لتواجده في المخزن

آلة بمستودع لأدوات القطع مؤتمت: عادة تُعطي أداة القطع رمزا (T) مع رقم بجانبها فإذا ان تكون أداة تغريز وأداة تنقيب أو غيرها يحدده الرقم ويتم تضمينه في البرنامج مع الأخذ بالاعتبار التعويض طول أو قطر أداة القطع أو حتى طول أداة القطع ويمكن ان يكون التعويض يميني أو يساري.

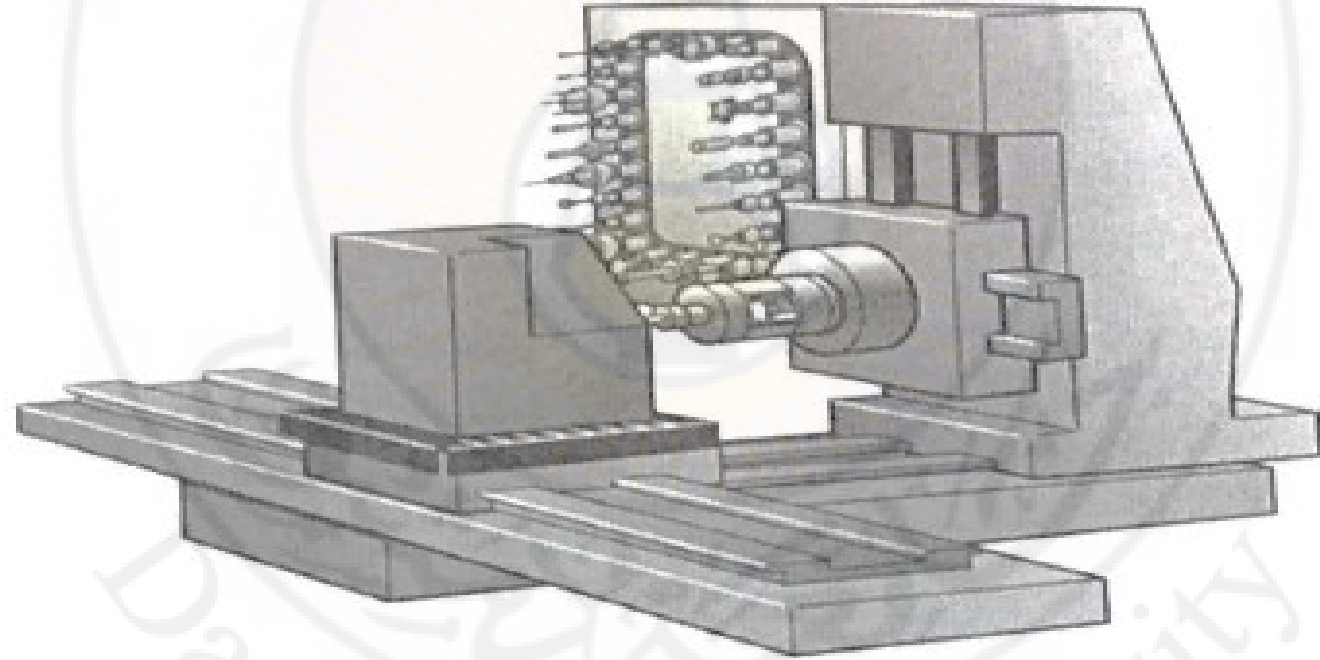

تُعويض اهتراء أداة القطع: مع استمرار العمل لكل جزء من الآلة عمر محدد ومنها أداة القطع والتي تهترئ فلذلك لابد من تعويض ذلك من خلال البرنامج تبعاً لنوع مادة أداة القطع ولبارامترات عملية القطع المستخدمة.

ضبط الجودة: يطبق على ضبط الجودة منحنى غوص والذي يبين نسبة المنتجات المرفوضة إلى المنتجات المقبولة وفي نهاية الخط الإنتاجي والمؤلف من عدة آلات نقطة للفحص والتفتيش يحدد فيها المنتجات المقبولة والمرفوضة، المنتجات المقبولة يوضع عليها لصاقة معينة تعني أنها سليمة وتؤخذ إلى مستودع تخزين المنتجات والقطع المرفوضة تُعاد إذا أمكن معالجة الخلل ولا تُعتبر من النفايات.

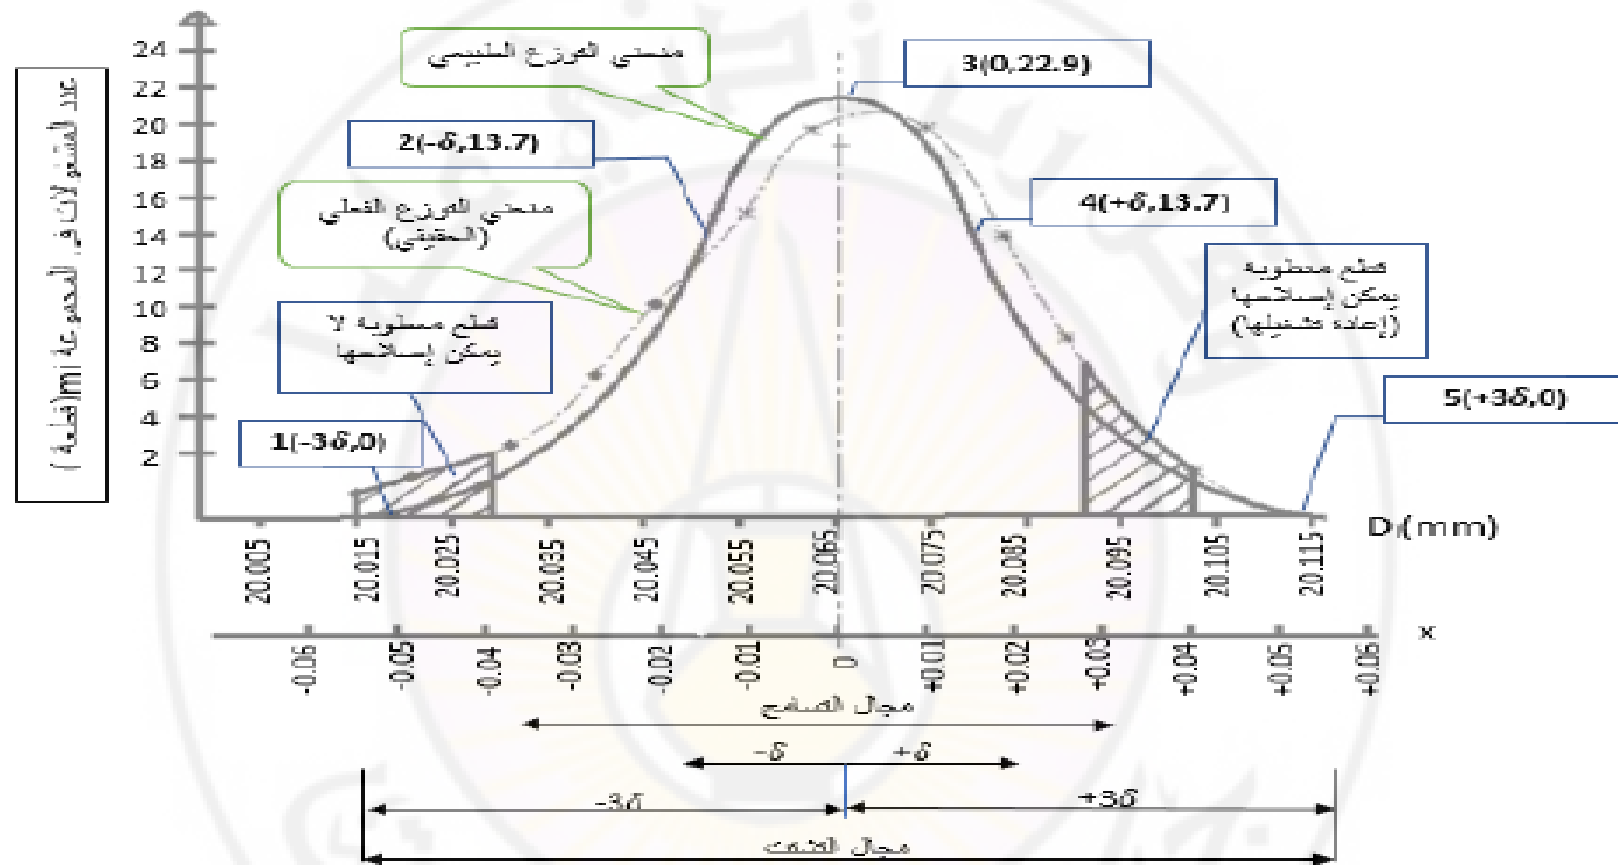

يبين الشكل منحنى التوزيع الطبيعي (غوص) نسبة المنتجات المقبولة والمرفوضة بالاعتماد على مجال التسامح للمشغولة.